

News Release

平成 23 年 9 月 2 日
消 費 者 庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件
(うちガスこんろ (LP ガス用) 1 件、石油ストーブ (半密閉式) 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 6 件
(うち手すり (浴室用) 1 件、エアコン (室外機) 1 件、
ポータブル DVD プレーヤー 1 件、コーヒーマーカー 1 件、エアコン 1 件、
扇風機 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 4 件
(うち折りたたみ自転車 1 件、靴 1 件、蛍光ランプ 1 件、電撃殺虫器 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議 (※) において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません (管理番号 A200900280、A200900416、A200900477、A200900715 及び A201000347 を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社コロナが製造した石油ストーブ（半密閉式）について

（管理番号A201100374）

① 事故事象について

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（半密閉式）において、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコールについて

当該製品を含む対象機種（下記③）については、製品の構造上、製品事故にはならないが、長期間の使用に伴って電磁ポンプから若干の灯油がにじみでることにより、灯油の臭いが発生することが判明しました。このため、同社は、当該製品を安心して使用して頂くため、平成21年9月8日、同社ホームページに情報を掲載し、対象製品について油にじみの有無に関わらず、無償交換（電磁ポンプ）を呼び掛けています。

③ 対象製品等：対象型番、製造期間、対象台数、販売期間

対象型番	
FF-65WAK、UH-F65WAK	96年製で末尾無し
FF-62PWAK*、UH-F63PWAK*	97年製～01年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～5の型式のもの
FF-68PAK*、UH-F70PAK*、SV-71PAK*、UH-84PAK*	97年製～05年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～9の型式のもの
FF-68PK*、UH-F70PK*、SV-71PK*、UH-84PK*	99年製～05年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～4の型式のもの
FF-68PA*、UH-F70PA*、SV-71PA*、UH-84PA*	97年製～01年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～5の型式のもの
FF-68PR*、UH-F70PR*、SV-71PR*、UH-84PR*	97年製～05年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～9の型式のもの
FF-B63PR*、UH-FB64PR*	00年製～05年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～3の型式のもの
FF-VT42P*、FF-VT55P*、FF-VY55P*	98年製～05年製で末尾（*）が無記入の型式又は（*）が2～6の型式のもの
FF-G430S、FF-G330S（温風式）	96年製～04年製で末尾なし

改修対象台数 428, 615台

改修率 23.6%（平成23年7月31日現在）

●製造期間：平成8年1月～平成17年12月

●対象製品の確認方法

型式名・製造年の記載位置と記載例



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換（電磁ポンプ）を受けていない方は、直ちに使用を中止していただき、下記問合せ先に速やかに御連絡ください。

(株式会社コロナの問合せ先)

電話 番 号：0120-003-683

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休業日を除く。）

ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.corona.co.jp/report/tenken.pdf

(本発表資料の問合せ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：中嶋、榎本、小熊

電話：03-3507-9204 (直通)

(株式会社コロナが製造した石油ストーブ（半密閉式）についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、谷、野中 電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201100373	平成23年8月19日	平成23年8月29日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-4801CF	パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201100374	平成23年8月13日	平成23年8月29日	石油ストーブ(半密閉式)	UH-84PR	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成21年9月1日からリコールを実施 改修率 23.6%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200900280	平成21年6月28日	平成21年7月8日	手すり(浴室用)	ハンドバPL6400W	タカスタンダード株式会社	重傷 1名	浴室に設置してある当該製品をつかんで立ち上がろうとしたところ、当該製品が外れ、バランスを崩して転倒した。 事故原因は、事業者が指定した施工業者による施工時に手すりを取り付けるネジの締め付けが弱かったため、使用者が使用を続けるうちに徐々に緩み、ネジが外れ、事故に至ったものと考えられる。 これについて事業者は次の対応を実施している。 ①当該施工業者に注意喚起を行うとともに、施工業者に対する認定カリキュラムに、注意事項として当該事象を追加した。 ②当該製品にネジをセットする座金に、適切に締め付ける旨の注意表記をした。 ③施工説明書に、当該ネジを適切に締め付ける旨及び取付後の緩みやガタツキが無いことを確認する旨の注意文を追記した。 ④取扱説明書の注意表記をわかりやすくした。	茨城県	平成21年7月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A200900416	平成21年8月12日	平成21年8月24日	エアコン(室外機)	AU-198UB	シャープ株式会社	火災	エアコンを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品と配管の一部を焼損する火災が発生した。 事故原因は、長期使用(約21年)により、当該製品の運転コンデンサーの接続端子部が発熱したため、火災に至ったものと考えられる。ただし、当該箇所の焼損が著しいため発熱した原因の特定には至らなかった。	沖縄県	平成21年8月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A200900477	平成21年5月27日	平成21年9月11日	ポータブルDVDプレーヤー	YS-2731	株式会社データバンク コマース(現 株式会社ブルーベース) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、発煙し当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、当該製品に内蔵されたリチウムポリマー電池のセル内部に異物等が混入していたことから、内部短絡が生じて出火に至ったものと考えられる。ただし、セル内部の電極箔の焼損が著しいため、出火した原因の特定には至らなかった。	沖縄県	平成21年9月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900715	平成21年11月23日	平成21年12月3日	コーヒーメーカー	SAC-MST6	鳥取三洋電機株式会社(現 三洋電機株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、当該製品の温度ヒューズが正規位置と異なる位置であったことから、サーモスタットの接点が融着して連続通電状態となった際、ヒーターの異常温度を感知できず過熱し、出火に至ったものと考えられる。	徳島県	平成21年12月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201000347	平成22年7月14日	平成22年7月23日	エアコン	SAP-259VR	三洋電機株式会社	火災	室内を焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。 事故原因は、当該製品の端子盤の電源配線端子間でスパークが発生し出火に至ったものと考えられる。ただし、焼損が著しいためスパーク発生原因の特定には至らなかった。	京都府	平成22年7月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 製造から20年以上経過した製品
A201100376	平成23年8月18日	平成23年8月30日	扇風機	NH-DC/AC-LED-SF	有限会社イーグル ジャパン (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100375	平成23年3月15日	平成23年8月29日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中、飛び出してきた人を避けようとしたところ、ハンドルが緩み、転倒し、負傷した。当該製品の着脱可能なハンドルの固定状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、8月18日
A201100377	平成23年7月8日	平成23年8月30日	靴	重傷1名	当該製品を履いて、体育館内で運動中、転倒し、負傷した。当該製品が破損していた。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、8月22日
A201100378	平成23年5月1日	平成23年8月31日	蛍光灯	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。安全回路が内蔵されていない電子安定器を使用した旧型の照明器具に当該製品を装着していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	事業者が事故を認識したのは5月6日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A201100379	平成23年8月20日	平成23年8月31日	電撃殺虫器	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。取扱説明書で禁止している湿気の多い環境で当該製品を使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成23年9月1日に 消費者安全法の重大事故等として公表済


4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

手すり（浴室用）（管理番号：A200900280）



エアコン（室外機）（管理番号：A200900416）

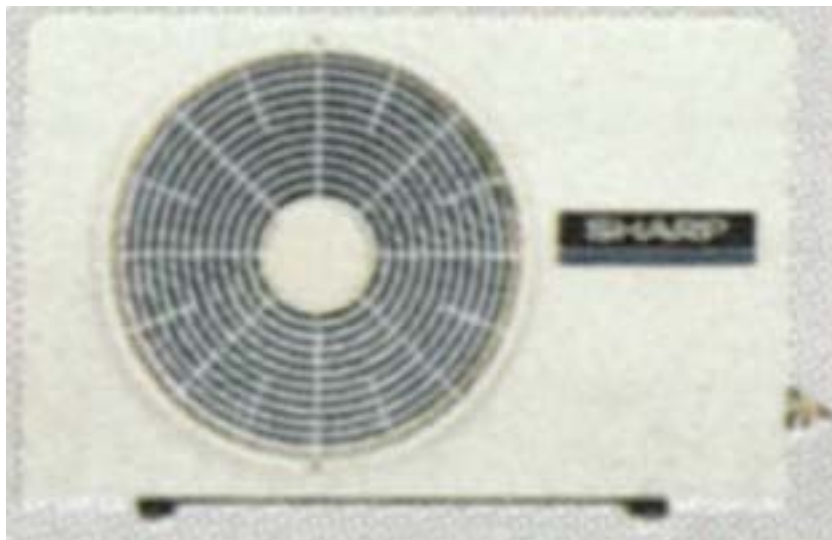

コーヒーメーカー（管理番号：A200900715）



(H)ダークグレー

エアコン（管理番号：A201000347）



扇風機（管理番号：A201100376）

