

令和3年2月5日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

自転車用幼児座席、電子レンジに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 5件  
（うち石油ストーブ（密閉式）1件、石油給湯機1件、  
石油ストーブ（開放式）1件、石油ふろがま1件、  
石油給湯機付ふろがま1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 15件  
（うち自転車用幼児座席11件、電子レンジ1件、電気洗濯機1件、  
照明器具1件、焙煎機（コーヒー豆用）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 12件  
（うち充電器2件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、  
自転車1件、電子レンジ1件、照明器具1件、  
ポータブルDVDプレーヤー1件、USBケーブル1件、  
LEDランプ（直管形）1件、凍結防止用ヒーター（水道用）1件、  
ポータブル電源（リチウムイオン）1件、エアコン1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及  
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審  
議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900696、A201900700、A201900701、A201900702、A201900707、A201900708、A201900709、A201900710、A201900711、A201900783、A201900862を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した自転車用幼児座席について

(管理番号：A201900696、A201900700、A201900701、A201900702、A201900707、A201900708、A201900709、A201900710、A201900711、A201900783、A201900862)

#### ①事件事象について

幼児又は子供をブリヂストンサイクル株式会社（法人番号：9030001041957）が輸入した自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児又は子供の足が後輪に巻き込まれ、負傷する事故が発生しました。

調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）9月21日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載、翌22日に新聞社告を行い、その後、事業者のオンライン登録者へのメール発出、子育て中の女性向けウェブサイトや育児雑誌への広告を掲載し、現在も継続して、グループ会社を含めウェブサイトでの案内、製品（自転車、電動アシスト自転車）へのチラシ同梱を実施するなど、対象製品について無償製品交換を実施しています。

#### ③対象製品：製品名、商品名、モデル名、対象台数

※対象製品の詳細（外観、確認方法等）は別添を御確認ください。

製品名	商品名	モデル名	対象台数
鉄製 自転車用 後席幼児座席 (リヤチャイルドシート)	NEW ロイヤルチャイルドシート	RCSNRX. A	88,765
	ロイヤルチャイルドシート STD	RCS-SRT	1,845
	NEW デラックスチャイルドシート	RCS-MH. A	13,582
	ロイヤルチャイルドシート	RCS-NAS	55,324
	ロイヤルチャイルドシート	RCS-SDX	171,150
	NEW ロイヤルチャイルドシート	RCS-NRX	61,163
	デラックスチャイルドシート	RCS-MHBC	132,596
	デラックスチャイルドシート	RCS-MHB	6,031
	リヤ子供乗せ	RCS-MSG	13,480
	リヤ子供乗せ	KNR-69SG	23,172
	子ざぶとん専用チャイルドシート	RCS-K	687
	リヤチャイルドシート (ヤマハ発動機(株)ブランド)	Q5K-YSK-051	1,728
合 計			569,523

2010年（平成22年）9月21日からリコール（無償製品交換）を実施  
改修率：50%（2020年12月14日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故（原因調査中及び管理番号：A201900696、A201900700、A201900701、A201900702、A201900707、A201900708、A201900709、A201900710、A201900711、A201900783、A201900862 を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2020年度	0	—	2014年度	0	—
2019年度	13	重傷	2013年度	0	—
2018年度	0	—	2012年度	0	—
2017年度	0	—	2011年度	6	重傷
2016年度	0	—	2010年度	11	重傷
2015年度	0	—			

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

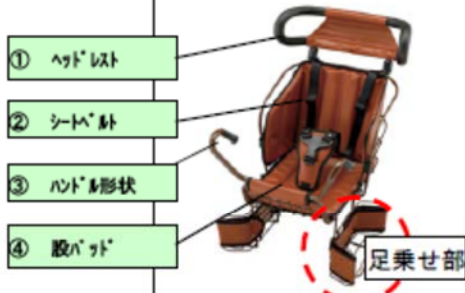


ブリヂストンサイクル株式会社

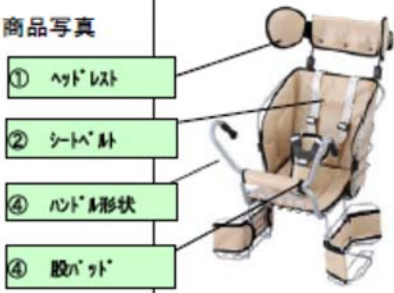
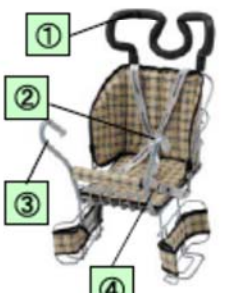

電話番号：0120(22)0355

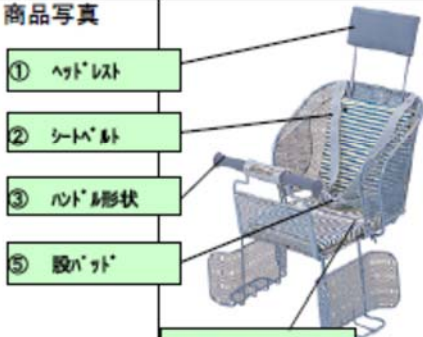


受付時間：9時～12時、13時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

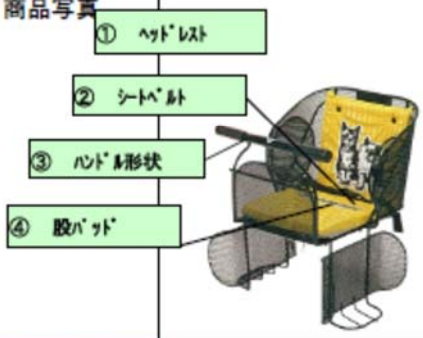
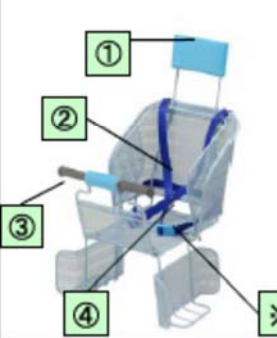

ウェブサイト：<https://www.bsycle.co.jp/topnews/childseat/index.html>

## 対象製品の詳細

商品名	NEW ロイヤル チャイルドシート	ロイヤルチャイルド シート STD	NEW デラックス チャイルドシート
モデル名	RCSNRX. A	RCS-SRT	RCS-MH. A
商品写真			
※識別ポイント	①楕円形 (中央に布) ②Y型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	①ヘッドレスト無し ②T型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	① 長方形 ② T型シートベルト ③ 一文字型 ④ 股パッドあり
販売期間	2007年11月～ 2010年5月	2008年5月～ 2010年6月	2008年3月～ 2010年6月
対象台数	88,765 個	1,845 個	13,582 個

商品名	ロイヤル チャイルドシート	ロイヤル チャイルドシート	NEW ロイヤル チャイルドシート
モデル名	RCS-NAS	RCS-SDX	RCS-NRX
商品写真			
※識別ポイント	①左右丸型 ②Y型シートベルト ③ アップハンドル型 ④ 股パッドあり	①中央が凹んでいる ②X型シートベルト ③ アップハンドル型 ④ 股パッド無し	①楕円形 (中央に布) ②X型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッド無し
販売期間	2009年6月～ 2010年9月	2002年9月～ 2008年9月	2007年1月～ 2009年9月
対象台数	55,324 個	171,150 個	61,163 個

商品名	デラックス チャイルドシート	デラックス チャイルドシート	リヤ子供乗せ
モデル名	RCS-MHBC	RCS-MHB	RCS-MSG
商品写真			
※識別ポイント ①ヘッドレスト形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド ※その他(クッション柄)	※クッション柄 ① 長方形 ② X型シートベル ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※チェック柄クッション柄	① 長方形 ② X型シートベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※動物(犬)柄クッション	① ヘッドレスト無し ② 2点式腰ベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッドなし ※シルバー色クッション BRIDGESTONE ロゴあり
販売期間	2000年2月～ 2009年11月	2000年2月～ 2008年3月	2000年3月～ 2009年8月
対象台数	132,596個	6,031個	13,480個

商品名	リヤ子供乗せ	子ざぶとん専用 チャイルドシート	ヤマハ発動機ブランド リヤチャイルドシート (RCS-NASと同型式)
モデル名	KNR-69SG	RCS-K	Q5K-YSK-051
商品写真			
※識別ポイント ①ヘッドレスト形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド ※その他	① ヘッドレスト無し ② 2点式腰ベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッドなし ※動物(猫)柄クッション	① 長方形 ② X型シートベルト ③ 一文字型ハンドル ④ 股パッド無し ※クッション別売り	①左右丸型 ②Y型シートベルト ③ アップハンドル型 ④ 股パッドあり ※背面にYAMAHA ロゴ
販売期間	1995年4月～ 2006年4月	2003年4月～ 2007年10月	2009年7月～ 2010年9月
対象台数	23,172個	687個	1,728個

(2) 小泉成器株式会社が輸入した電子レンジについて (管理番号 : A202000830)

① 事故事象について

小泉成器株式会社 (法人番号 : 3120001079011) が輸入した電子レンジを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象 (絶縁破壊による短絡) が起こり、出火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品 (下記③) について、事故の再発防止を図るため、2007年 (平成19年) 9月12日にウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、また2008年 (平成20年) 3月以降、複数回にわたりテレビCM放送を実施し、さらに、販売店を通じた利用者へのダイレクトメールの送付や店頭告知により、対象製品について無償改修 (スイッチの交換) を実施しています。

③対象製品 : 機種・型式、製造期間、対象台数

機種・型式	製造期間	対象台数
KRD-0105	1997年1月－6月期 ～	18,978
	1999年7月－12月期	
KRD-0106	1997年1月－6月期 ～	61,094
	2000年7月－12月期	
合計		80,072

2007年 (平成19年) 9月12日からリコール (無償改修) を実施  
改修率 : 6.5% (2021年1月31日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故 (原因調査中を含む。) の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2020年度	3	火災	2014年度	2	火災
2019年度	0	—	2013年度	3	火災
2018年度	0	—	2012年度	2	火災
2017年度	1	火災	2011年度	3	火災
2016年度	3	火災	2010年度	2	火災
2015年度	2	火災			

※当該事故 (管理番号 : A202000830) は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

(KRD-0105の場合)



(KRD-0106の場合)



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

小泉成器株式会社

電話番号：0120(551)494

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・年末年始・夏季休業日を除く。）

ウェブサイト：

<http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：加藤、鈴木、豊田

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：関根、田代、大江

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202000824	令和3年1月8日	令和3年2月1日	石油ストーブ(密閉式)	FF-65ER	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A202000825	令和3年1月8日	令和3年2月1日	石油給湯機	UIB-3300TXA(A)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から20年以上経過した製品 令和3年1月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202000826	令和2年12月19日	令和3年2月1日	石油ストーブ(開放式)	OS-22CD	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災 軽傷1名	当該製品及び建物2棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から25年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月26日
A202000840	令和2年12月26日	令和3年2月3日	石油ふろがま	BS-ND5	株式会社内田製作所(現 株式会社コロナ)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	製造から30年以上経過した製品 令和3年1月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月20日
A202000841	令和3年1月 ※不明	令和3年2月3日	石油給湯機付ふろがま	UKB-A4000HTX(F)	株式会社コロナ	火災	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から20年以上経過した製品 令和3年1月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済



## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A201900696	平成22年12月2日	令和元年10月25日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられるが、使用者が事故以前から左足乗せ部が外れた状態で使用していたことも事故発生に影響したものと考えられる。	東京都	令和元年10月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900700	平成23年3月28日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-MSG	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	子供(7歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、子供の右足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられるが、使用者が事故以前から右足乗せ部がぐらついた状態で使用していたことも事故発生に影響したものと考えられる。	東京都	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900701	平成22年3月28日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-SDX	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	子供(8歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、子供の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられるが、使用者が事故以前から左足乗せ部が外れた状態で使用していたことも事故発生に影響したものと考えられる。	東京都	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900702	平成18年9月21日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-SDX	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(5歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	東京都	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率: 50%

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A201900707	平成23年6月22日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-SDX	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	子供(7歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、子供の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	千葉県	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900708	平成19年10月21日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-MSG	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	東京都	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900709	平成21年5月19日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(4歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと推定されるが、使用者が事故以前から左足乗せ部が外れていた状態で使用していたことも事故発生に影響したものと考えられる。	神奈川県	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900710	平成19年2月 ※不明	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-MHBC	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(5歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと推定されるが、使用者が事故以前から左足乗せ部が破損していた状態で使用していたことも事故発生に影響したものと考えられる。	埼玉県	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A201900711	平成20年8月18日	令和元年10月28日	自転車用幼児座席	RCS-SDX	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(4歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	埼玉県	令和元年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900783	平成22年11月23日	令和元年11月11日	自転車用幼児座席	不明	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	子供を当該製品に乗せて自転車で走行中、子供の右足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられるが、使用者が事故以前から足乗せ部が破損した状態で使用したことも事故発生に影響したものと考えられる。	東京都	令和元年11月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A201900862	平成20年3月22日	令和元年12月2日	自転車用幼児座席	RCS-MSG	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児(3歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。調査の結果、当該製品は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部が破損し、足乗せ部が外れ、事故の発生に至ったものと考えられる。	埼玉県	令和元年12月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成22年9月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 50%
A202000830	令和3年1月14日	令和3年2月1日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起り、出火に至ったものと考えられる。	広島県	令和3年1月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成19年9月12日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 6.5%
A202000833	令和3年1月20日	令和3年2月2日	電気洗濯機	WD-D50W	LG電子ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 令和3年2月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000835	令和2年12月1日	令和3年2月2日	照明器具	LZD-92344WW (大光電機株式会社ブランド)	株式会社コーワ(大光電機株式会社ブランド)	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年12月18日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 嚴重注意
A202000838	令和2年12月18日	令和3年2月3日	焙煎機(コーヒー豆用)	KLRT-001B	ライソン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月28日

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000827	令和2年12月23日	令和3年2月1日	充電器	火災	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月19日
A202000828	令和2年7月23日	令和3年2月1日	充電器	火災	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202000829)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月20日
A202000829	令和2年7月23日	令和3年2月1日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	充電器に関する事故(A202000828)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月20日
A202000831	令和2年12月16日	令和3年2月1日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品の左ペダルが外れて、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月19日
A202000832	令和3年1月14日	令和3年2月1日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202000834	令和3年1月 ※不明	令和3年2月2日	照明器具	火災	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月21日
A202000836	令和3年1月21日	令和3年2月3日	ポータブルDVDプレーヤー	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202000837	令和3年1月1日	令和3年2月3日	USBケーブル	火災	当該製品を使用して携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月19日

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000839	令和2年12月19日	令和3年2月3日	LEDランプ(直管形)	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和3年1月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年1月25日
A202000842	令和2年10月10日	令和3年2月3日	凍結防止用ヒーター(水道用)	火災	作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年12月12日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A202000843	令和3年1月5日	令和3年2月3日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	車で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和3年1月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202000844	令和3年1月20日	令和3年2月3日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から10年以上経過した製品

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

電気洗濯機（管理番号：A202000833）



照明器具（管理番号：A202000835）

