

令和4年12月9日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

ノートパソコン、電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）、二酸化炭素濃度測定器（充電式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件  
（うち石油ストーブ（開放式）2件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 9 件  
（うちウォーターサーバー1件、ノートパソコン1件、照明器具1件、  
リチウム電池内蔵充電器1件、食器洗い乾燥機1件、  
電動アシスト自転車1件、IH調理器1件、  
二酸化炭素濃度測定器（充電式）1件、照明器具（卓上型、充電式）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 15 件  
（うちタブレット端末1件、延長コード1件、電気冷蔵庫1件、  
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、  
電動アシスト自転車2件、電子レンジ1件、  
ポータブル電源（リチウムイオン）1件、自転車1件、  
ノートパソコン2件、バッテリー（リチウムイオン）1件、充電器1件、  
床洗浄機1件、電動立ち乗り二輪車1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202100563、A202100567、A202100593、A202100645、A202100711、A202100794、A202100877を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) NEC パーソナルコンピュータ株式会社が輸入したノートパソコンについて (管理番号：A202100567)

#### ①事象について

学校で、NEC パーソナルコンピュータ株式会社（法人番号：8010701025295）が輸入したノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品の製造時に内部に余分なねじが混入したため、当該製品を落下させた際にねじがリチウムイオン電池セルを損傷させ、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損に至ったものと推定されます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2022 年（令和 4 年）2 月 4 日に、ウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び点検を実施しています。

#### ③対象製品：商品名、J A Nコード、型式、製造番号、販売期間、対象台数

| 商品名                                    | J A Nコード      | 型式                                | 製造番号           | 販売期間             | 対象台数     |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| NEC<br>Chromebook<br>Y2                | 4550161095736 | PC-YAE11X21A4J2<br>(Wi-Fi モデル)    | 0600001SA<br>～ | 2020 年 7 月<br>～  | 986, 344 |
|                                        | 4550161095743 | PC-YAE11X21A5J2<br>(LTE モデル)      | 1X013708A      | 2021 年 10 月      |          |
| NEC<br>Chromebook<br>Y3                | 4550161387107 | PC-YAY11W21A4J3<br>(Wi-Fi モデル)    | 1500023SA<br>～ | 2021 年 6 月<br>～  | 141, 696 |
|                                        | 4550161387114 | PC-YAY11W21A5J3<br>(LTE モデル)      | 18018798A      | 2021 年 11 月      |          |
| VersaPro<br>E シリーズ<br>タイプ VR<br>(VR-8) | 4550161192534 | PC-VEE11R5D64G8<br>(Wi-Fi/4G モデル) | 0X00001SA<br>～ | 2020 年 10 月<br>～ | 108, 375 |
|                                        | 4550161192527 | PC-VEE11R5D6ZG8<br>(LTE/4G モデル)   | 150E1161A      | 2021 年 10 月      |          |
| VersaPro<br>E シリーズ<br>タイプ VR<br>(VR-9) | 4550161388623 | PC-VEE11R5D64G9<br>(Wi-Fi/4G モデル) | 1500003SA<br>～ | 2021 年 5 月<br>～  | 5, 390   |
|                                        | 4550161364306 | PC-VEE11R5A63G9<br>(Wi-Fi/8G モデル) | 18011998A      | 2021 年 8 月       |          |
| VersaPro<br>E シリーズ<br>タイプ VR<br>(VR-A) | 4550161390718 | PC-VEE11R5D64GA<br>(Wi-Fi/4G モデル) | 1600001SA<br>～ | 2021 年 8 月<br>～  | 48       |
|                                        | 4550161390756 | PC-VEE11R5A63GA<br>(Wi-Fi/8G モデル) | 17022858A      | 2021 年 11 月      |          |

2022 年（令和 4 年）2 月 4 日からリコール（回収・点検）を実施  
回収率：99.2%（2022 年 11 月 30 日時点）

#### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2020 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度      | 事故件数 | 被害状況 | 年度      | 事故件数 | 被害状況 |
|---------|------|------|---------|------|------|
| 2022 年度 | 0    | —    | 2020 年度 | 0    | —    |
| 2021 年度 | 4    | 火災   |         |      |      |

#### <対象製品の外観及び確認方法>



#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び点検を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

##### 【問合せ先】

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

G I G A スクール自主点検お客様相談センター

電 話 番 号 : 0120(984)723

受 付 時 間 : 9 時～18 時（土・日・祝日・年末年始休業日を除く。）

※システムメンテナンス等の理由により、電話受付を休止させていただく場合があります。

ウェブサイト : <https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/announce/giga/>

(2) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202100794）

①事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生して、2名が軽傷を負いました。

調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと推定されますが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至りませんでした。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

| 製品名                                                                                                           | バッテリー<br>型番      | 販売期間                                | 対象<br>台数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| YAMAHA 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（X0T 型） 12. 3Ah<br>（販売：ヤマハ発動機株式会社）                                           | X0T-00<br>X0T-20 | 2016 年<br>8 月<br>～<br>2022 年<br>3 月 | 230, 534 |
| YAMAHA 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（X0U 型） 15. 4Ah<br>（販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株<br>式会社）                         | X0U-00<br>X0U-20 |                                     | 14, 302  |
| BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（C301 型） 12. 3Ah<br>（販売：ブリヂストンサイクル株式会社/<br>株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」） | X0T-10<br>X0T-30 |                                     | 58, 952  |
| BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用<br>リチウムイオンバッテリー（C400 型） 15. 4Ah<br>（販売：ブリヂストンサイクル株式会社）                                 | X0U-30           |                                     | 1, 872   |
| 合 計                                                                                                           |                  |                                     | 305, 660 |

2022 年（令和 4 年）4 月 5 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：52.0%（2022 年 11 月 30 日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数    | 被害状況        | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|---------|-------------|--------|------|------|
| 2022年度 | 16      | 火災          | 2018年度 | 0    | —    |
| 2021年度 | 14<br>1 | 火災<br>火災・軽傷 | 2017年度 | 0    | —    |
| 2020年度 | 4       | 火災          | 2016年度 | 0    | —    |
| 2019年度 | 0       | —           |        |      |      |

### <対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。  
※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

### <バッテリー型番と製造ロット記載位置>



### <無償交換対象製品のバッテリー型番>

| 販売者                             | バッテリー型番                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ヤマハ発動機販売株式会社                    | X0T-00、X0T-20<br>X0U-00、X0U-20 |
| ブリヂストンサイクル株式会社                  | X0T-10、X0T-30<br>X0U-30        |
| 豊田TRIKE株式会社                     | X0U-20                         |
| 株式会社 あさひ<br>(LOUIS GARNEAUブランド) | X0T-10、X0T-30                  |

<無償交換対象製品の製造ロット>

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BUK1 | UH24 | UK02 | UL16 | VB02 | VC01 | VD05 | VF05 | VG12 | VI04 | VJ07 | VK28 | YVC1 |
| BUK2 | UH26 | UK04 | UL17 | VB03 | VC02 | VD08 | VF06 | VG13 | VI05 | VJ09 | VK29 | YVC3 |
| BUL2 | UI05 | UK06 | UL19 | VB04 | VC03 | VD10 | VF07 | VG14 | VI07 | VJ12 | VK30 | YVD0 |
| BVA0 | UI06 | UK07 | UL20 | VB07 | VC04 | VD11 | VF08 | VG17 | VI08 | VJ13 | VL01 | YVD1 |
| BVB1 | UI14 | UK08 | UL21 | VB08 | VC08 | VD17 | VF09 | VG18 | VI09 | VJ14 | VL05 | YVD2 |
| BVB2 | UI16 | UK10 | UL22 | VB09 | VC09 | VD18 | VF10 | VG21 | VI11 | VJ16 | VL06 | YVE0 |
| BVC0 | UI17 | UK11 | UL24 | VB10 | VC10 | VD21 | VF13 | VG22 | VI12 | VJ17 | VL07 | YVE1 |
| BVC1 | UI19 | UK14 | UL26 | VB11 | VC11 | VD24 | VF14 | VG24 | VI13 | VJ18 | VL15 | YVE2 |
| BVC2 | UI23 | UK18 | UL27 | VB12 | VC12 | VD28 | VF15 | VG25 | VI15 | VJ20 | VL18 | YVF0 |
| BVC3 | UI24 | UK19 | UL28 | VB13 | VC13 | VE02 | VF17 | VG27 | VI16 | VJ23 | VL19 | YVF2 |
| BVFO | UI27 | UK21 | UL29 | VB14 | VC14 | VE03 | VF19 | VH01 | VI18 | VJ24 | VL21 | YVG1 |
| BVIO | UI30 | UK22 | VA03 | VB15 | VC15 | VE10 | VF20 | VH07 | VI19 | VJ25 | VL22 | YVH1 |
| BVJO | UJ06 | UK23 | VA04 | VB16 | VC16 | VE13 | VF21 | VH08 | VI20 | VJ26 | VL28 | YVI1 |
| BVJ1 | UJ07 | UK24 | VA05 | VB17 | VC17 | VE15 | VF22 | VH10 | VI21 | VJ30 | WB23 | YVI3 |
| UH09 | UJ11 | UK28 | VA09 | VB18 | VC18 | VE19 | VF24 | VH11 | VI22 | VJ31 | WC05 | YVJO |
| UH11 | UJ13 | UK30 | VA11 | VB19 | VC20 | VE20 | VF26 | VH12 | VI23 | VK06 | WC06 | YVJ1 |
| UH12 | UJ14 | UL01 | VA12 | VB20 | VC21 | VE22 | VF27 | VH15 | VI25 | VK07 | WD04 | YVJ2 |
| UH13 | UJ17 | UL02 | VA14 | VB21 | VC23 | VE23 | VG03 | VH16 | VI26 | VK14 | WF01 | YVL2 |
| UH15 | UJ18 | UL03 | VA16 | VB22 | VC24 | VE25 | VG04 | VH18 | VI27 | VK17 | WL29 |      |
| UH16 | UJ25 | UL05 | VA18 | VB23 | VC25 | VE26 | VG06 | VH19 | VI28 | VK20 | YUI1 |      |
| UH17 | UJ26 | UL06 | VA20 | VB24 | VC28 | VE27 | VG07 | VH20 | VI29 | VK22 | YVA0 |      |
| UH19 | UJ28 | UL07 | VA21 | VB25 | VC29 | VE31 | VG08 | VH24 | VI30 | VK23 | YVB1 |      |
| UH22 | UJ31 | UL08 | VA22 | VB26 | VC30 | VF01 | VG10 | VH28 | VJ02 | VK24 | YVB2 |      |
| UH23 | UK01 | UL14 | VA24 | VB27 | VD01 | VF03 | VG11 | VH30 | VJ05 | VK27 | YVCO |      |

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(772)780

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方

「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(220)566

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

(3) アップ・スウェル株式会社が輸入した二酸化炭素濃度測定器（充電式）について（管理番号：A202200676）

①事象について

事務所でアップ・スウェル株式会社（法人番号：4013201015992）が輸入した二酸化炭素濃度測定器（充電式）を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、製品に内蔵している基盤の不具合によってUSB充電ケーブルを接続し続けて利用すると電池の劣化が早まり、発火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）9月28日にウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、購入者へのメール送信及び案内状の送付を行い、対象製品について回収及び修理を実施しています。

③対象製品：商品名、JANコード、型番、販売期間、対象台数

| 商品名                      | JANコード        | 型番                             | 販売期間                | 対象台数  |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| C02 濃度測定器                | 4580067000367 | CUA-C02-001<br>(Cuact-C02-001) | 2021年5月～<br>2022年9月 | 5,639 |
| C02 濃度測定器<br>(Wi-Fi 対応版) | 4580066910452 | CUA-C02-WF01                   | 2022年1月～<br>2022年9月 | 500   |
| 合 計                      |               |                                |                     | 6,139 |

2022年（令和4年）9月28日からリコール（回収・修理）を実施  
回収率：73.6%（2022年12月7日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2021年度以降の事故（消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたもの）は、本件のみです。

## <対象製品の外観及び確認方法>

本体裏面に貼付しているシールのご確認をお願いします。

### CUA-CO2-001 または Cuact-CO2-001

正面



背面



**対象商品**

Cuact™ CO2濃度測定器

輸入・販売元: アップ・スウェル株式会社

型番: CUA-CO2-001

製品電源: DC5V

温度測定範囲: -20℃~80℃±3℃

湿度測定範囲: 5%~95%±5

CO2濃度測定範囲: 400~5000ppm

MADE IN CHINA

Cuact™ CO2濃度測定器

販売元: アップ・スウェル株式会社

型番: Cuact-CO2-001

製品電源: DC5V

温度測定範囲: -20℃~80℃±3℃

湿度測定範囲: 5%~95%±5

CO2濃度測定範囲: 400~5000ppm

MADE IN CHINA

---対象商品はこの箇所にロット番号の記載がありません---

- 販売元: **アップ・スウェル株式会社**
- 型番: **CUA-CO2-001** または **Cuact-CO2-001**
- Lot No.(ロットナンバー) **未記載** のシールの商品

本体裏面に貼付しているシールのご確認をお願いします。

### CUA-CO2-WF01

正面



背面



**対象商品**

Cuact™ CO2濃度測定器 Wi-Fi対応版

輸入・販売元: アップ・スウェル株式会社

型番: CUA-CO2-WF01

製品電源: DC5V

温度測定範囲: 20~80℃±3℃

湿度測定範囲: 5~95%±5

CO2濃度測定範囲: 400~5000ppm

MADE IN CHINA

---対象商品はこの箇所にロット番号の記載がありません---

- 販売元: **アップ・スウェル株式会社**
- 型番: **CUA-CO2-WF01**
- Lot No.(ロットナンバー) **未記載** のシールの商品

本体背面の内容を御確認いただき、該当する商品につきましては安全のため、即時ケーブルを外して電源を落としていただきますようお願いいたします。

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

アップ・スウェル株式会社 CO2 濃度測定器回収修理窓口

電話番号: 0120(036)452

メールアドレス: cuact@upswell.jp

受付時間: 10時~17時(土・日・祝日・年末年始・夏季休業を除く。)

ウェブサイト:

<https://upswell.jp/supports/2022-01-cuactco2/announcement-002.html>

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名         | 機種・型式  | 事業者名    | 被害状況               | 事故内容                                                                | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
| A202200684 | 令和4年11月28日 | 令和4年12月6日 | 石油ストーブ(開放式) | RL-25F | 株式会社トヨミ | 火災<br>死亡1名<br>軽傷2名 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 千葉県      |    |
| A202200690 | 令和4年11月23日 | 令和4年12月7日 | 石油ストーブ(開放式) | 不明     | 株式会社トヨミ | 火災<br>軽傷1名         | 建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道      |    |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名         | 機種・型式           | 事業者名                          | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                       | 事故発生都道府県 | 備考                                                                                                          |
|------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202100563 | 令和3年9月15日  | 令和3年10月27日 | ウォーターサーパー   | 5268            | 株式会社はびねすくらぶ<br>(輸入事業者)        | 火災   | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、温水タンクにある加熱ヒーターの接続端子にカシメ不良があったため、異常発熱して出火に至ったものと推定される。                                             | 鳥取県      | 令和3年10月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの                                           |
| A202100567 | 令和3年10月21日 | 令和3年10月28日 | ノートパソコン     | PC-YAE11X21A4J2 | NECパーソナルコンピュータ株式会社<br>(輸入事業者) | 火災   | 学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品の製造時に内部に余分なねじが混入したため、当該製品を落下させた際にねじがリチウムイオン電池セルを損傷させ、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。                   | 神奈川県     | 令和3年11月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの<br>令和4年2月4日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:99.2% |
| A202100593 | 令和3年11月4日  | 令和3年11月8日  | 照明器具        | CK-8604R        | コーナン商事株式会社<br>(輸入事業者)         | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、長期使用(約10年)により、昇圧回路の電解コンデンサーが劣化し容量低下したことから、回路に発生した電圧が近傍のトランジスターの耐圧を超え絶縁不良が発生、周辺の電気部品に異常電流が流れ、焼損したものと推定される。 | 東京都      | 令和3年11月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの                                           |
| A202100645 | 令和3年11月14日 | 令和3年11月25日 | リチウム電池内蔵充電器 | CHE-112         | ティ・アール・エイ株式会社<br>(輸入事業者)      | 火災   | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。                              | 広島県      | 令和3年11月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの                                           |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名             | 機種・型式                          | 事業者名                    | 被害状況       | 事故内容                                                                                                                                                           | 事故発生日都道府県 | 備考                                                                                                          |
|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202100711 | 令和3年11月18日 | 令和3年12月17日 | 食器洗い乾燥機         | NP-45ME6WAA                    | パナソニック株式会社              | 火災         | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。<br>調査の結果、当該製品は、庫内に水がない状態でヒーターに通電されて異常発熱したため、ヒーターに接触していた異物が発火したものと考えられるが、当該製品は安全装置に異常は認められず、ヒーターに通電された原因の特定には至らなかった。  | 静岡県       | 令和3年12月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの                                           |
| A202100794 | 令和3年12月20日 | 令和4年1月20日  | 電動アシスト自転車       | PA20CX                         | ヤマハ発動機株式会社              | 火災<br>軽傷2名 | 当該製品のバッテリーを充電中、異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生して、2名が軽傷を負った。<br>調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。 | 東京都       | 令和4年1月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの<br>令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:52.0% |
| A202100877 | 令和4年1月27日  | 令和4年2月15日  | IH調理器           | S53EB1S                        | パナソニック株式会社              | 火災         | 当該製品を使用中、当該製品内部を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、制御基板の平滑用フィルムコンデンサーの不具合により、コンデンサー内部で絶縁性能が低下し、異常発熱して焼損したものと推定される。                                                    | 東京都       | 令和4年2月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの                                            |
| A202200676 | 令和4年9月28日  | 令和4年12月5日  | 二酸化炭素濃度測定器(充電式) | CUA-CO2-001<br>又はCuact-CO2-001 | アップ・スウェル株式会社<br>(輸入事業者) | 火災         | 事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>事故の原因は、現在、調査中であるが、製品に内蔵している基盤の不具合によってUSB充電ケーブルを接続し続けて利用すると電池の劣化が早まり、発火に至ったものと考えられる。                                      | 広島県       | 令和4年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年12月1日<br>令和4年9月28日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:73.6%   |
| A202200689 | 令和4年10月24日 | 令和4年12月7日  | 照明器具(卓上型、充電式)   | DS-LD24AG-W                    | 株式会社オーム電機<br>(輸入事業者)    | 火災         | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                                                                            | 東京都       | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月29日                                                                               |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名                  | 被害状況 | 事故内容                                                                                | 事故発生都道府県 | 備考                                                                                               |
|------------|------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202200677 | 令和4年11月13日 | 令和4年12月5日 | タブレット端末              | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                                            | 静岡県      |                                                                                                  |
| A202200678 | 令和4年11月22日 | 令和4年12月5日 | 延長コード                | 火災   | 商業施設で当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品の電源プラグ及び周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都      |                                                                                                  |
| A202200679 | 令和4年9月14日  | 令和4年12月5日 | 電気冷蔵庫                | 重傷1名 | 当該製品の野菜室を開け、トレイを引き出したところ、野菜室上部枠とトレイに左手指を挟み、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。     | 東京都      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月26日                                                                    |
| A202200680 | 令和4年10月31日 | 令和4年12月6日 | バッテリー(リチウムイオン、電動工具用) | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                               | 秋田県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月25日                                                                    |
| A202200681 | 令和4年10月7日  | 令和4年12月6日 | 電動アシスト自転車            | 重傷1名 | 当該製品で走行中、前かごが外れ、前輪と接触、前輪がロックし、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                       | 大阪府      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月24日                                                                    |
| A202200682 | 令和4年11月27日 | 令和4年12月6日 | 電子レンジ                | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                          | 埼玉県      |                                                                                                  |
| A202200683 | 令和4年9月17日  | 令和4年12月6日 | 電動アシスト自転車            | 火災   | 当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                          | 千葉県      | 令和4年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月26日<br>報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意 |
| A202200685 | 令和4年11月30日 | 令和4年12月7日 | ポータブル電源(リチウムイオン)     | 火災   | 倉庫で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                                 | 大阪府      |                                                                                                  |
| A202200686 | 令和4年11月7日  | 令和4年12月7日 | 自転車                  | 重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、右肘を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。                                  | 京都府      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年11月28日                                                                    |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日     | 製品名            | 被害状況 | 事故内容                                                      | 事故発生都道府県 | 備考                                                          |
|------------|------------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| A202200687 | 令和4年11月23日 | 令和4年12月7日 | ノートパソコン        | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。      | 北海道      | 令和4年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済                                |
| A202200688 | 令和4年11月21日 | 令和4年12月7日 | ノートパソコン        | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。      | 大阪府      |                                                             |
| A202200691 | 令和4年11月26日 | 令和4年12月7日 | バッテリー(リチウムイオン) | 火災   | 宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県      | 充電器に関する事故(A202200692)及び床洗浄機に関する事故(A202200693)と同一            |
| A202200692 | 令和4年11月26日 | 令和4年12月7日 | 充電器            | 火災   | 宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県      | バッテリー(リチウムイオン)に関する事故(A202200691)及び床洗浄機に関する事故(A202200693)と同一 |
| A202200693 | 令和4年11月26日 | 令和4年12月7日 | 床洗浄機           | 火災   | 宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県      | バッテリー(リチウムイオン)に関する事故(A202200691)及び充電器に関する事故(A202200692)と同一  |
| A202200694 | 令和4年11月23日 | 令和4年12月7日 | 電動立ち乗り二輪車      | 火災   | 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。      | 山口県      | 令和4年12月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済                                |


### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

ウォーターサーバー（管理番号:A202100563）



照明器具（管理番号:A202100593）

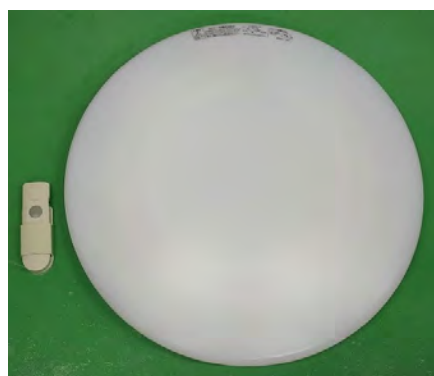

リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A202100645）



食器洗い乾燥機（管理番号:A202100711）



I H調理器（管理番号:A202100877）



照明器具（卓上型、充電式）（管理番号: A202200689）

