

令和5年11月24日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気掃除機（自走式）、エアコンに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件  
（うちガスこんろ（都市ガス用）1件、石油ふろがま用バーナー1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 9 件  
（うち電気冷蔵庫1件、照明器具2件、電気ミニマット1件、  
電気温風機（セラミックファンヒーター）1件、電気湯沸器1件、  
IH調理器1件、電気掃除機（自走式）1件、エアコン1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 10 件  
（うちIH調理器1件、携帯電話機（スマートフォン）1件、  
食器洗い乾燥機（ビルトイン式）1件、電気掃除機（充電式）1件、  
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、  
液晶テレビ1件、換気扇（床下用）1件、電気ストーブ1件、  
リチウム電池内蔵充電器1件、コンセント1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202200679、A202200721、A202200804、A202200808、A202200861、A202200882、A202200936を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) アンカー・ジャパン株式会社が輸入した電気掃除機（自走式）について （管理番号：A202300715）

#### ①事象について

アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入した電気掃除機（自走式）を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

#### ②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリーの不具合により、発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2023年（令和5年）8月22日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202300715）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

#### ③対象製品：商品名、型番、販売期間、対象台数

| 商品名                                          | 型番    | 販売期間                         | 対象台数  |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Eufy RoboVac 15C                             | T2120 | 2023年4月1日<br>～<br>2023年8月21日 | 9,588 |
| Eufy RoboVac G30                             | T2250 |                              |       |
| Eufy RoboVac G30 Hybrid                      | T2253 |                              |       |
| Eufy Clean G40 Hybrid                        | T2256 |                              |       |
| Eufy Clean G40+                              | T2272 |                              |       |
| Eufy Clean G40 Hybrid+                       | T2273 |                              |       |
| Eufy RoboVac X8 Hybrid                       | T2261 |                              |       |
| Eufy Clean X9 Pro<br>with Auto-Clean Station | T2320 |                              |       |
| Eufy RoboVac 交換用バッテリー<br>（X8 / X9 Pro 以外）    | T2908 |                              |       |
| Eufy Clean 交換用バッテリー<br>（X9 Pro 用）            | T2908 |                              |       |
| Eufy RoboVac 交換用バッテリー<br>（X8 シリーズ用）          | T2937 |                              |       |

2023年（令和5年）8月22日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：65.0%（2023年11月22日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2023 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|
| 2023年度 | 7    | 火災   |

※当該事故（管理番号：A202300715）は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>

2023 年 4 月 1 日から 2023 年 8 月 21 日の期間に購入されたロボット掃除機または交換用バッテリーのうち、対象のシリアルナンバーのもの。

※対象のシリアルナンバーかどうかの確認は下記 URL のシリアルナンバー入力ボックスにて御確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/robovac-support>



Eufy RoboVac 15C  
カラー：ホワイト、ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid+  
カラー：ブラック



Eufy RoboVac G30  
カラー：ブラック  
※ホワイトは対象外



Eufy RoboVac X8 Hybrid  
カラー：ブラック、ホワイト



Eufy RoboVac G30 Hybrid  
カラー：ブラック  
※ホワイトは対象外



Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station  
カラー：ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid  
カラー：ブラック



Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 / X9 Pro以外)

Eufy Clean交換用バッテリー (X9 Pro用) ※2個入り



Eufy Clean G40+  
カラー：ブラック




Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 シリーズ用)

【シリアルナンバーの記載場所】

・ロボット掃除機

製品本体底面のシール左下記載の「SN:」の後、A から始まる 16 桁のシリアルナンバーをご確認ください。

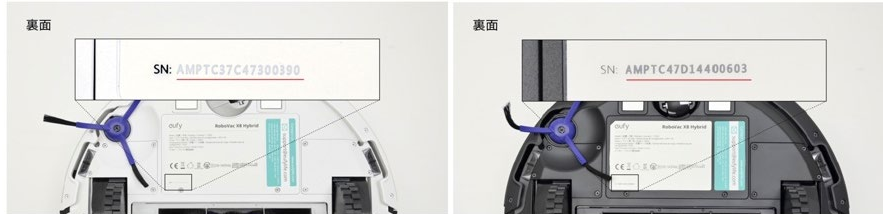

・交換用バッテリー

QR コードの下に記載されている A から始まる 16 桁のシリアルナンバーをご確認ください。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 特設窓口

電話番号：0120(253)004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.ankerjapan.com/blogs/news/429>

<https://www.ankerjapan.com/pages/robovac-support>

※WEB 専用窓口からお申し込みいただけます。

(2) ダイキン工業株式会社が製造したエアコンについて  
(管理番号：A202300722)

①事故事象について

ダイキン工業株式会社(法人番号：8120001059660)が製造したエアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール(無償点検・修理)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、ファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部品(チップコンデンサー(電気を蓄えたり放出したりすることで、電気回路上のノイズ(不要な電気信号)を取り除く電子部品))がショートし、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・発火し製品の発煙・発火に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2014年(平成26年)10月17日にウェブサイトへの情報掲載、翌18日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

また、同社は、当該リコールの対象製品以外にも点検及び修理が必要な製品があることが判明したため、リコールの対象範囲(機種及び台数)を拡大することとし、2015年(平成27年)5月15日にウェブサイトへの情報掲載、翌16日に新聞社告を行っています。

なお、今般報告のあった当該製品(管理番号：A202300722)の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：機種名、製造番号、対象台数、製造期間

※対象製品については、下記ウェブサイトにて確認ができます。

ウェブサイト：<https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html>

1) 検索ボックスに、お手持ちの製品の機種名を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

2) 入力した機種が、対象に該当する場合は、表の機種名に色がつきます。

(7) 2015年5月15日に追加した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。  
(2006年製)

| 機種名       | 製造番号            | 機種名        | 製造番号            |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| AN22GIS-W | C004490※        | AN28GRS-H  | C000490～C000595 |
| AN36GRS-H | C000399～C000490 | AN36GRSJ-W | C000543～C000925 |

※この機種名の対象は1台のみです。

(イ) 2015 年 5 月 15 日に対象台数を追加した製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006～2007 年製)

| 機種名        | 製造番号            | 機種名        | 製造番号            |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| AN22GKPS-W | C004477～C004559 | AN25GKPS-W | C001242～C001364 |
| AN28GKPS-W | C002864～C003089 | AN36GKPS-W | C001413～C001436 |
| AN22GKS-W  | C025380～C026028 | AN25GKS-W  | C003913～C004009 |
| AN22GMNS-W | C004620～C004734 | AN25GMNS-W | C001552～C001607 |
| AN25GMPS-W | C000992～C001006 | AN28GMPS-W | C001577～C001603 |
| AN22GMRS-W | C000515～C000515 | AN25GMRS-W | C000430～C000437 |
| AN28GMRS-W | C000869～C000893 | AN36GMRS-W | C000355～C000466 |
| AN22GNBS-W | C009524～C009542 | AN25GNBS-W | C000741～C000751 |
| AN22GNS-W  | C046037～C046829 | AN25GNS-W  | C004952～C005146 |
| AN22GNSJ-W | C012777～C013051 | AN25GNSJ-W | C002870～C002915 |
| AN22GNSK-W | C025472～C025529 | AN25GNSK-W | C006484～C006719 |
| AN22GPS-W  | C013106～C013182 | AN25GPS-W  | C002611～C002844 |
| AN28GPS-W  | C006247～C006820 | AN36GPS-W  | C001545～C001706 |
| AN22GPSK-W | C003997～C004013 | AN25GPSK-W | C002643～C002813 |
| AN28GPSK-W | C003271～C003452 | AN36GPSK-W | C001270～C001408 |
| AN25GRS-H  | C000276～C000276 | AN25GRS-W  | C002104～C002104 |
| AN28GRS-W  | C008615～C009504 | AN36GRS-W  | C002818～C003902 |
| AN22GRSJ-W | C001589～C001589 | AN25GRSJ-W | C000654～C000727 |
| AN28GRSJ-W | C001647～C002711 | AN36GSS-W  | C001373～C001482 |
| AN22GUS-W  | C004637～C004818 | AN25GUS-W  | C001118～C001245 |
| ANC22GNS-W | C001084～C001124 | ANC25GNS-W | C000481～C000504 |
| ATN22GSE-W | C027460～C028763 | ATN25GSE-W | C008697～C009027 |
| ATP22GSE-W | C005524～C005792 | ATP25GSE-W | C002142～C002247 |
| ATP28GSE-W | C002784～C002979 | ATP36GSE-W | C001001～C001020 |
| ATR25GSE-W | C002134～C002312 | ATR28GSE-W | C005835～C010109 |
| ATR36GSE-W | C001946～C002939 | ATS22GSE-W | C002041～C002098 |
| ATS28GSE-W | C002244～C002583 | F22GTNS-C  | C004956～C005417 |
| F25GTNS-C  | C003719～C004056 | F22GTNS-W  | C072933～C078309 |
| F25GTNS-W  | C047932～C048769 | F22GTPS-C  | C001694～C001856 |
| F25GTPS-C  | C001149～C001224 | F28GTPS-C  | C000826～C000881 |
| F36GTPS-C  | C000496～C000564 | F22GTPS-W  | C009927～C011569 |
| F25GTPS-W  | C005916～C006907 | F28GTPS-W  | C005042～C005782 |

| 機種名       | 製造番号            | 機種名       | 製造番号            |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| F36GTPS-W | C003412～C004094 | F22GTRS-C | C000472～C000488 |
| F25GTRS-C | C000594～C000611 | F28GTRS-C | C000613～C000652 |
| F36GTRS-C | C000406～C000430 | F22GTRS-W | C004166～C004295 |
| F25GTRS-W | C003402～C003607 | F28GTRS-W | C004127～C004442 |
| F36GTRS-W | C002813～C003062 | F22GTSS-C | C000545～C000566 |
| F25GTSS-C | C000737～C000753 | F28GTSS-C | C000746～C000797 |
| F36GTSS-C | C000546～C000562 | F22GTSS-W | C004214～C004377 |
| F25GTSS-W | C003603～C003787 | F28GTSS-W | C004920～C005161 |
| F36GTSS-W | C002931～C003201 | —         | —               |

(ウ) 2014 年 10 月 17 日に社告を行った際に公表した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006～2007 年製)

| 機種名        | 製造番号            | 機種名        | 製造番号            |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| AN25GIS-W  | C001234～C001402 | AN22GKPS-W | C004560～C004978 |
| AN25GKPS-W | C001365～C001612 | AN28GKPS-W | C003090～C003747 |
| AN36GKPS-W | C001437～C001574 | AN22GKS-W  | C026029～C027297 |
| AN25GKS-W  | C004010～C004370 | AN22GMNS-W | C004735～C005151 |
| AN25GMNS-W | C001608～C001887 | AN22GMPS-W | C001047～C001260 |
| AN25GMPS-W | C001007～C001176 | AN28GMPS-W | C001604～C001902 |
| AN22GMRS-W | C000516～C000548 | AN25GMRS-W | C000438～C000527 |
| AN28GMRS-W | C000894～C000907 | AN36GMRS-W | C000467～C000471 |
| AN22GNBS-W | C009543～C011950 | AN25GNBS-W | C000752～C000806 |
| AN22GNSJ-W | C013052～C015740 | AN25GNSJ-W | C002916～C003093 |
| AN22GNSK-W | C025530～C029200 | AN25GNSK-W | C006720～C007900 |
| AN22GNS-W  | C046830～C051161 | AN25GNS-W  | C005147～C005667 |
| ANC22GNS-W | C001125～C001369 | ANC25GNS-W | C000505～C000583 |
| AN22GPSK-W | C004014～C004836 | AN25GPSK-W | C002814～C003211 |
| AN28GPSK-W | C003453～C004159 | AN36GPSK-W | C001409～C001541 |
| AN22GPS-W  | C013183～C015383 | AN25GPS-W  | C002845～C003713 |
| AN28GPS-W  | C006821～C008771 | AN36GPS-W  | C001707～C002219 |
| AN22GRS-H  | C000473～C000564 | AN25GRS-H  | C000277～C000354 |
| AN22GRSJ-W | C001590～C002991 | AN25GRSJ-W | C000728～C001297 |
| AN28GRSJ-W | C002712～C002862 | AN22GRS-W  | C004300～C006155 |
| AN25GRS-W  | C002105～C002692 | AN28GRS-W  | C009505～C010327 |
| AN36GRS-W  | C003903～C003922 | AN22GSS-W  | C002086～C002584 |

| 機種名         | 製造番号            | 機種名         | 製造番号            |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| AN25GSS-W   | C000944～C001115 | AN28GSS-W   | C002846～C003666 |
| AN36GSS-W   | C001483～C001886 | AN25GUS-W   | C001246～C001253 |
| ATP22GSE-W  | C005793～C006422 | AN22GUS-W   | C004819～C004832 |
| ATN25GSE-W  | C009028～C010125 | ATP36GSE-W  | C001021～C001096 |
| ATN22GSE-W  | C028764～C033957 | ATP28GSE-W  | C002980～C003505 |
| ATR28GSE-W  | C010110～C011762 | ATP25GSE-W  | C002248～C002708 |
| ATR25GSE-W  | C002313～C003468 | ATS28GSE-W  | C002584～C003113 |
| ATR22GSE-W  | C002476～C003999 | ATS22GSE-W  | C002099～C002251 |
| F25GTNS-C   | C004057～C005439 | ATR36GSE-W  | C002940～C002994 |
| F22GTNS-C   | C005418～C007170 | F22GTNS-WR1 | C002301～C004900 |
| F22GTNS-W   | C078310～C140656 | F25GTNS-W   | C048770～C087460 |
| F28GTPS-C   | C000882～C001139 | F22GTPS-C   | C001857～C003033 |
| F25GTPS-C   | C001225～C001778 | F25GTPS-W   | C006908～C011478 |
| F36GTPS-C   | C000565～C000671 | F22GTPS-W   | C011570～C020078 |
| F22GTRS-C   | C000489～C000611 | F28GTPS-W   | C005783～C009888 |
| F36GTPS-W   | C004095～C007141 | F36GTRS-C   | C000431～C000547 |
| F25GTRS-C   | C000612～C000749 | F28GTRS-C   | C000653～C000828 |
| F28GTRS-W   | C004443～C006435 | F22GTRS-W   | C004296～C006085 |
| F25GTRS-W   | C003608～C005028 | F25GTSS-C   | C000754～C000901 |
| F36GTRS-W   | C003063～C004243 | F22GTSS-C   | C000567～C000702 |
| F22GTSS-W   | C004378～C006295 | F28GTSS-C   | C000798～C000990 |
| F36GTSS-C   | C000563～C000644 | F36GTSS-W   | C003202～C004704 |
| F25GTSS-W   | C003788～C005788 | F28GTSS-W   | C005162～C006975 |
| AN22HRS-H   | C000101～C000469 | AN25HRS-H   | C000101～C000284 |
| AN28HRS-H   | C000101～C000485 | AN36HRS-H   | C000101～C000380 |
| AN22HRSJ-W  | C000101～C001860 | AN25HRSJ-W  | C000101～C001204 |
| AN28HRSJ-W  | C000101～C001810 | AN36HRSJ-W  | C000101～C000900 |
| AN22HRS-W   | C000101～C004216 | AN25HRS-W   | C000101～C002085 |
| AN28HRS-W   | C000101～C007715 | AN36HRS-W   | C000101～C002874 |
| AN22HSS-W   | C000101～C001313 | AN25HSS-W   | C000101～C000509 |
| AN28HSS-W   | C000101～C001273 | AN36HSS-W   | C000101～C000657 |
| ATR25HSE4-W | C000101～C002143 | ATR28HSE4-W | C000101～C005996 |
| ATR22HSE4-W | C000101～C002049 | ATS22HSE4-W | C000101～C000737 |
| ATS28HSE4-W | C000101～C000914 | ATR36HSE4-W | C000101～C001531 |
| F22HTRS-C   | C000101～C000278 | F25HTRS-C   | C000101～C000278 |

| 機種名        | 製造番号            | 機種名        | 製造番号            |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| F28HTRS-C  | C000101～C000286 | F36HTRS-C  | C000101～C000255 |
| F22HTRS-W  | C000101～C002111 | F25HTRS-W  | C000101～C001891 |
| F28HTRS-W  | C000101～C002517 | F36HTRS-W  | C000101～C001510 |
| F22HTRXS-C | C000101～C000313 | F25HTRXS-C | C000101～C000337 |
| F28HTRXS-C | C000101～C000383 | F36HTRXS-C | C000101～C000255 |
| F22HTRXS-W | C000101～C002017 | F25HTRXS-W | C000101～C001902 |
| F28HTRXS-W | C000101～C002416 | F36HTRXS-W | C000101～C001732 |
| F22HTSS-C  | C000101～C000390 | F25HTSS-C  | C000101～C000400 |
| F28HTSS-C  | C000101～C000405 | F36HTSS-C  | C000101～C000316 |
| F22HTSS-W  | C000101～C002929 | F25HTSS-W  | C000101～C002109 |
| F28HTSS-W  | C000101～C003306 | F36HTSS-W  | C000101～C001848 |

(2009～2010 年製)

| 機種名        | 製造番号            | 機種名        | 製造番号            |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| AN28LGRS-W | C000101～C001380 | F28LTGRS-W | C000101～C000902 |

○対象台数：291,615 台

○製造期間：2006年 8 月～2010年 8 月

2014年（平成26年）10月17日からリコール（無償点検・修理）を実施

※2015年（平成27年）5月15日から対象を拡大

改修率：59.9%（2023年10月31日時点）（対象拡大分を含む。）

#### <リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数   | 被害状況        |
|--------|------|------|--------|--------|-------------|
| 2023年度 | 0    | —    | 2016年度 | 0      | —           |
| 2022年度 | 0    | —    | 2015年度 | 2      | 火災          |
| 2021年度 | 0    | —    | 2014年度 | 2<br>1 | 火災<br>火災・軽傷 |
| 2020年度 | 1    | 火災   | 2013年度 | 3      | 火災          |
| 2019年度 | 2    | 火災   | 2012年度 | 1      | 火災          |
| 2018年度 | 1    | 火災   | 2011年度 | 3      | 火災          |
| 2017年度 | 3    | 火災   | 2010年度 | 0      | —           |

※当該事故（管理番号：A202300722）は含まない。

### <対象製品の確認方法>

製品下面に室内機の「機種名・製造番号・製造年」を表示しています。

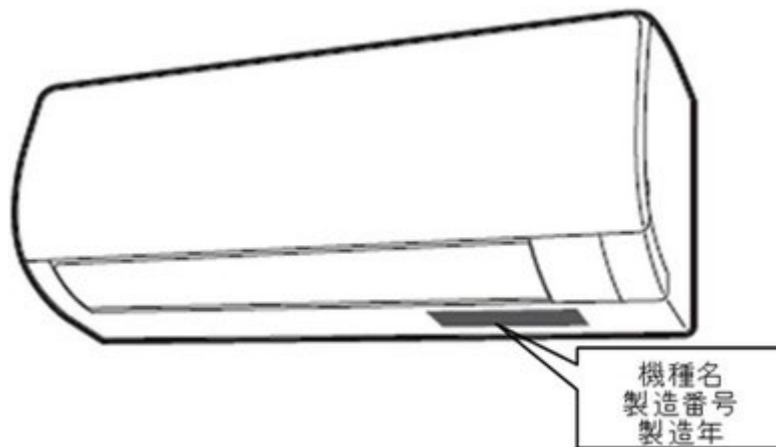

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ダイキン工業株式会社 お客様専用窓口

電 話 番 号 : 0120 (330) 696

受 付 時 間 : 平日、土・日・祝日共に 24 時間受付

ウェブサイト : <https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/>

※同ウェブサイトから無償点検・修理の申込みも可能です。

#### 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当 : 石田、首藤、庄田

電 話 : 03 (3507) 9204（直通）

U R L : <https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当 : 伊藤、佐々木

電 話 : 03 (3501) 1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名          | 機種・型式    | 事業者名      | 被害状況       | 事故内容                                                                      | 事故発生都道府県 | 備考                                                            |
|------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| A202300714 | 令和5年10月22日 | 令和5年11月20日 | ガスこんろ(都市ガス用) | DCM01BEL | リンナイ株式会社  | 火災         | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                      | 愛知県      | 令和5年11月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月15日 |
| A202300724 | 令和5年10月19日 | 令和5年11月21日 | 石油ふろがま用バーナー  | BM-7     | 株式会社長府製作所 | 火災<br>軽傷1名 | 当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 岐阜県      | 製造から40年以上経過した製品<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月14日              |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名   | 機種・型式     | 事業者名                    | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                                                                                          | 事故発生都道府県 | 備考                                                                |
|------------|------------|------------|-------|-----------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| A202200679 | 令和4年9月14日  | 令和4年12月5日  | 電気冷蔵庫 | R-HW54S   | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社  | 重傷1名 | 当該製品の野菜室を開け、トレイを引き出したところ、野菜室上部枠とトレイに左手指を挟み、負傷した。<br>調査の結果、当該製品は、野菜室内のスライド式トレイを引き出している途中でトレイが持ち上がる構造であって、トレイ前面のうち、中央にある凹んだ形状のハンドル部以外の箇所を使用者が手でつかんで引き出している際に、当該箇所と製品本体側の野菜室上部枠との隙間が十分でなかったため、手を挟んで負傷したものと推定される。 | 東京都      | 令和4年12月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの  |
| A202200721 | 令和4年11月24日 | 令和4年12月15日 | 照明器具  | CL8D-5.0  | アイリスオーヤマ株式会社<br>(輸入事業者) | 火災   | 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。<br>調査の結果、当該製品は、LED基板上のLED素子又はLEDのはんだ付け部が異常発熱して焼損したものと推定されるが、異常発熱した原因の特定には至らなかった。                                                                                             | 東京都      | 令和4年12月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A202200804 | 令和4年12月25日 | 令和5年1月11日  | 照明器具  | CL12DL-A1 | アイリスオーヤマ株式会社            | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、電源基板上のトランジスターが故障したことでLED基板に過電流が流れ、LED素子が異常発熱したため、LED基板が焼損したものと推定されるが、トランジスターが故障した原因の特定には至らなかった。                                                                              | 静岡県      | 令和5年1月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの  |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                 | 機種・型式              | 事業者名                                          | 被害状況 | 事故内容                                                                                                                                   | 事故発生日都道府県 | 備考                                                                                                                                        |
|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A202200808 | 令和5年1月3日   | 令和5年1月12日  | 電気ミニマツ              | YM-603(株式会社山善ブランド) | 有限会社木村電器<br>(ワタナベ工業株式会社<br>が事業承継)(株式会社山善ブランド) | 火災   | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、長期使用(製造から24年)により、接着剤が劣化して外れたヒーター線がずれて重なったため、異常発熱が生じて出火に至ったものと推定される。                               | 静岡県       | 令和5年1月17日に<br>ガス機器・石油機器<br>以外の製品に関する<br>事故であって、製品<br>起因か否かが特定<br>できていない事故<br>として公表していた<br>もの                                              |
| A202200861 | 令和5年1月9日   | 令和5年1月26日  | 電気温風機(セラミックファンヒーター) | CH-127D            | アイリスオーヤマ株式会社<br>(輸入事業者)                       | 火災   | 店舗で当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、転倒時オフスイッチの端子部において端子嵌合部での嵌合不良又は内部配線との端子カシメ部での不良により接触抵抗が増大して異常発熱し、焼損したものと推定される。        | 神奈川県      | 令和5年1月31日に<br>ガス機器・石油機器<br>以外の製品に関する<br>事故であって、製品<br>起因か否かが特定<br>できていない事故<br>として公表していた<br>もの                                              |
| A202200882 | 令和4年12月27日 | 令和5年1月31日  | 電気湯沸器               | CV-TS40            | 象印マホービン株式会社<br>(輸入事業者)                        | 火災   | 学校で当該製品内部を熔融する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、長期使用(12年)により、ヒーター通電用リレーの接点が摩耗、溶着して通電時に異常発熱し、リレーの樹脂製外郭が一部熔融、ヒーターが連続通電して内側容器底部の温度ヒューズが切れたものと推定される。 | 埼玉県       | 令和5年2月3日にガ<br>ス機器・石油機器<br>以外の製品に関する<br>事故であって、製品<br>起因か否かが特定<br>できていない事故<br>として公表していた<br>もの                                               |
| A202200936 | 令和5年1月26日  | 令和5年2月13日  | IH調理器               | IHC-W2             | アイリスオーヤマ株式会社<br>(輸入事業者)                       | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。<br>調査の結果、当該製品は、制御基板上の平滑用フィルムコンデンサーに不具合品が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定される。                                           | 埼玉県       | 令和5年2月17日に<br>ガス機器・石油機器<br>以外の製品に関する<br>事故であって、製品<br>起因か否かが特定<br>できていない事故<br>として公表していた<br>もの                                              |
| A202300715 | 令和5年10月2日  | 令和5年11月20日 | 電気掃除機(自走式)          | T2272              | アンカー・ジャパン株式会社<br>(輸入事業者)                      | 火災   | 当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                                                | 北海道       | 令和5年11月2日に<br>消費者安全法の重<br>大事故等として公表<br>済<br>事業者が重大製品<br>事故として認識した<br>のは令和5年11月<br>10日<br>令和5年8月22日か<br>らリコールを実施<br>(特記事項を参照)<br>回収率:65.0% |
| A202300722 | 令和5年11月12日 | 令和5年11月21日 | エアコン                | F22GTPS-W          | ダイキン工業株式会<br>社                                | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                               | 島根県       | 製造から15年以上<br>経過した製品<br>平成26年10月17日<br>からリコールを実施<br>(平成27年5月15日<br>から対象を拡大)<br>(特記事項を参照)<br>改修率:59.9%                                      |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                  | 被害状況       | 事故内容                                                                                 | 事故発生都道府県 | 備考                                                            |
|------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| A202300711 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月20日 | IH調理器                | 火災         | 当該製品をコンセントに接続したところ、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。             | 東京都      |                                                               |
| A202300712 | 令和5年10月10日 | 令和5年11月20日 | 携帯電話機(スマートフォン)       | 火災<br>軽傷1名 | 店舗で当該製品のバッテリーを交換中、当該製品から発煙する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。                 | 和歌山県     | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月10日                                 |
| A202300713 | 令和5年10月16日 | 令和5年11月20日 | 食器洗い乾燥機(ビルトイン式)      | 火災         | 当該製品を使用中、当該製品の内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                         | 大阪府      | 令和5年11月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月10日 |
| A202300716 | 令和5年10月21日 | 令和5年11月21日 | 電気掃除機(充電式)           | 火災         | 当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 滋賀県      | 令和5年11月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月7日  |
| A202300717 | 令和5年9月22日  | 令和5年11月21日 | バッテリー(リチウムイオン、電動工具用) | 火災         | 倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                              | 東京都      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月7日                                  |
| A202300718 | 令和5年11月9日  | 令和5年11月21日 | 液晶テレビ                | 火災         | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                                 | 奈良県      |                                                               |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名         | 被害状況 | 事故内容                                                                         | 事故発生都道府県 | 備考                                               |
|------------|------------|------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| A202300719 | 令和5年11月7日  | 令和5年11月21日 | 換気扇(床下用)    | 火災   | 当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。  | 鳥取県      | 製造から10年以上経過した製品<br>令和5年11月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A202300720 | 令和5年11月9日  | 令和5年11月21日 | 電気ストーブ      | 火災   | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 新潟県      |                                                  |
| A202300721 | 令和5年11月13日 | 令和5年11月21日 | リチウム電池内蔵充電器 | 火災   | 当該製品に電気製品を接続して充電中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。          | 千葉県      |                                                  |
| A202300723 | 令和5年10月31日 | 令和5年11月21日 | コンセント       | 火災   | 病院で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。                | 福岡県      |                                                  |

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

電気冷蔵庫（管理番号：A202200679）



照明器具（管理番号：A202200721）



照明器具（管理番号：A202200804）



電気温風機（セラミックファンヒーター）（管理番号：A202200861）



I H調理器（管理番号：A202200936）

