

令和 8 年 7 月 31 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

長期使用の扇風機についての注意喚起、リチウム電池内蔵充電器、高圧洗浄機（充電式）、スピーカー（充電式）、イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）、充電器（草刈機用）（リコール対象製品）について
（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うち継手ホース（都市ガス・ＬＰガス共用）） 1 件
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7 件
（うちリチウム電池内蔵充電器 2 件、高圧洗浄機（充電式） 1 件、
電気シェーバー 1 件、スピーカー（充電式） 1 件、
イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵） 1 件、
充電器（草刈機用） 1 件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 18 件
（うち電気洗濯乾燥機 1 件、コンセント付洗面化粧台 1 件、
リチウム電池内蔵充電器 4 件、マッサージ器 1 件、タブレット端末 1 件、
扇風機 1 件、バッテリー（リチウムポリマー、模型用） 1 件、
ＬＥＤランプ（電球型） 1 件、温水洗浄便座 1 件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用） 3 件、自転車 1 件、
バッテリー（リチウムポリマー、ドローン用） 1 件、電気こんろ 1 件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし
1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。
5. 留意事項
これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 長期使用の扇風機についての注意喚起

(管理番号：A202600445)

①事象について

施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、調査中です。

※当該製品は長期使用（40 年以上）された製品。

②使用者への注意喚起

長期使用の古い扇風機は、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化により出火に至るおそれがあります。

御使用の際に、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから外して、製造事業者等に御相談ください。



- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりと動きが不安定である。

また、扇風機を使用していないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。古い扇風機では、電源が入っているにもかかわらず、ファンが回らないことでスイッチが「切」の状態になっていると誤認することがあり、そのまま放置すると出火に至るおそれがありますので御注意ください。

③消費者庁及び独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）の注意喚起

・消費者庁

「扇風機等の家電製品の経年劣化事故に御注意ください」

（2016 年 6 月 14 日公表）

ウェブサイト：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160614kouhyou_1.pdf

・独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）

「扇風機やエアコンの思わぬ火災を防ぐには？～古い扇風機や、エアコンの電源コードに注意～」

（2018 年 6 月 28 日公表）

ウェブサイト：<https://www.nite.go.jp/data/000091549.pdf>

「エアコン・扇風機の事故に注意～6 月から急増！火災事故～」

（2019 年 6 月 27 日公表）

ウェブサイト：<https://www.nite.go.jp/data/000099435.pdf>

（参考）長期使用の扇風機について注意喚起を行っている主な製造事業者及び問合せ先

ブランド名	製造事業者名	URL／問合せ先
SANYO	三洋電機株式会社	https://www.panasonic.com/jp/company/sanyo/info/psef080430.html 扇風機相談室 電話番号：0120-34-0979 受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日・事業者休日を除く。） ※同社では、昭和 52 年以前の扇風機について、使用の中止を呼び掛けています。次の URL で該当機種か否かがチェックできます。 https://www.panasonic.com/jp/company/sanyo/info/pdf/psef080430_list_s.pdf
日本電気 ゼネラル		<次の事業者でも注意喚起を行っています。> 日本電気株式会社 http://www.nec.co.jp/news/info/20070824.html 株式会社富士通ゼネラル https://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/fan/
SHARP	シャープ株式会社	https://jp.sharp/support/safety/fan_info.html お客様相談センター 電話番号：0120-078-178（固定電話、PHS） 0570-550-449（携帯電話） 受付時間：月曜～土曜：9:00～18:00 日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く。）
TOSHIBA	東京芝浦電気株式会社（現 東芝ホームテクノ株式会社）	https://www.toshiba-tht.co.jp/info/070907_j.htm 東芝生活家電ご相談センター 電話番号：0120-1048-76 0570-0570-33（携帯電話、PHS） 受付時間：月曜～土曜：9:00～18:00 日曜・祝日：9:00～17:00（事業者休日を除く。）
National	松下精工株式会社（現 パナソニック エコシステムズ株式会社）	https://panasonic.co.jp/hvac/pes/info/important/e-fan.html 長期使用扇風機の相談窓口 電話番号：0120-880-107 受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00（土日祝日・事業者休日を除く。）
HITACHI	株式会社日立製作所（現 日立グロー	https://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_hyoji/elfan/index.html 日立長期使用製品安全表示制度窓口

	バルライフソリューションズ株式会社	電話番号：0120-3121-11 050-3155-1111（携帯電話、PHS） 受付時間：月曜～土曜：9:00～17:30 日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く。）
富士電機 Fuji Electric	富士電機株式会社	https://www.fujielectric.co.jp/contact/index_fan.html 広報担当部門 電話番号：0120-12-6504（携帯電話、PHS 利用可） 受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く。） 同時間帯以外でお急ぎの方 電話番号：0120-24-9277
MITSUBISHI	三菱電機株式会社	https://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/naganen_kaden/kisyu01.html 問合せ窓口 電話番号：0120-490-499 受付時間：9:00～17:00（土日祝日・事業者休日を除く。）

(2) アンカー・ジャパン株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器について
(管理番号：A202600441、A202600443)

①事事故事象について

アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入したリチウム電池内蔵充電器を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、セル製造を委託しているサプライヤーの製造工程において特定時期に異物が混入している可能性がある製品が国内において出荷され、使用に伴い電池セルの内部短絡が発生し、火災に至る可能性が判明したことから、事故の再発防止を図るため、2025 年（令和 7 年）10 月 21 日にウェブサイトへの情報掲載、プレスリリースの配信・公開、メールマガジン配信及びDMでの周知を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A202600441、A202600443）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、色、JAN（EAN）コード、型番、販売期間、対象台数

製品名	色	JAN (EAN) コード	型番	販売期間	対象台数
Anker PowerCore 10000	ブラック	4571411204692	A1263N12	2022 年 12 月 25 日 ～ 2025 年 10 月 21 日	410, 124
		4571411205163	A1263016		
	ホワイト	4571411204708	A1263N22		
		4571411205170	A1263026		
	ブルー	4571411205187	A1263036		
	レッド	4571411205194	A1263096		

2025 年（令和 7 年）10 月 21 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：39.2%（2026 年 7 月 30 日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

対象製品におけるリコール対象の内容による 2022 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2026年度	2	火災
2025年度	5	火災
2024年度	0	－
2023年度	0	－
2022年度	0	－

※当該事故（管理番号：A202600441、A202600443）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

対象製品の外観

リチウム電池内蔵充電器

Anker PowerCore 10000



確認方法

1行目：製品名

Anker PowerCore 10000

2行目：品番

A1263



シリアルナンバー

SN: AAC2NK4E53105486

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ち

に使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 受付窓口

電 話 番 号 : 0120-775-171

受 付 時 間 : 9 時～17 時（土・日・祝日を含む。）

ウェブサイト : <https://corp.ankerjapan.com/posts/579>

※オンライン受付フォーム（24 時間）

<http://ankerjapan.com/pages/202510-support>

(3) 株式会社サイン・ハウスが輸入した高圧洗浄機（充電式）について
(管理番号：A202600447)

①事象について

株式会社サイン・ハウス（法人番号：6010902006286）が輸入した高圧洗浄機（充電式）を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品について、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、発煙・発火が発生する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2025（令和7年）7月23日にウェブサイトへ情報掲載するとともに、販売店への案内、一部のお客様へは販売店経由でダイレクトメール送付を行い、2025年（令和7年）8月4日に対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：商品名、JAN(EAN)コード、型番、販売期間、対象台数

商品名	JAN(EAN)コード	型番	販売期間	対象台数
ポケットブル高圧洗浄機 (ブランド名：SPICERR)	4541408007384 (SWU-1) 4541408007414 (PHP-1)	SWU-1 PHP-1	2024年7月18日 ～	88,710

2025年（令和7年）8月4日からリコール（回収・交換）を実施
回収率：69.3%（2026年6月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2024年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2026年度	3	火災
2025年度	14	火災
2024年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202600447）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞

対象製品の外観



確認方法



本体背面の内容を御確認いただき、該当する商品につきましては安全のため、製品の放電をして保管をお願いします。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社サイン・ハウス お問い合わせ窓口

電話番号：0120-196-353

受付時間：月曜日～金曜日 10:00-17:00（土・日・祝日は除く）

ウェブサイト：<https://sygnhouse.jp/support/2025re/swu-1/>

※オンライン受付フォーム

<https://sygnhouse.jp/support/2025re/swu-1/>

(4) アンカー・ジャパン株式会社が輸入したスピーカー（充電式）について
(管理番号：A202600460)

①事事故象について

事務所で火災報知器が鳴動したため確認すると、アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入したスピーカー（充電式）及び周辺を焼損する火災が発生していました。

現在、原因を調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、一部のロット管理に不備が発覚し、事故の可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2024年（令和6年）4月4日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202600460）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、型番、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	型番	JANコード	販売期間	対象台数
Anker PowerConf S3 グレー	A3302011 (グレー)	4571411192883 (グレー)	2023年4月1日 ～	グレー 1,746
Anker PowerConf S3 ネイビー	A3302031 (ネイビー)	4571411192951 (ネイビー)	2024年3月15日	ネイビー 510
				計 2,256

2024年（令和6年）4月4日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：41.7%（2026年7月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2023年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2026年度	0	—
2025年度	1	火災
2024年度	2	火災
2023年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202600460）は含まない。


<対象製品の外観及び確認方法>

対象製品の外観



対象製品の確認方法

製品本体底面のシールに記載の、A から始まる 16 桁のシリアルナンバーを御確認ください。

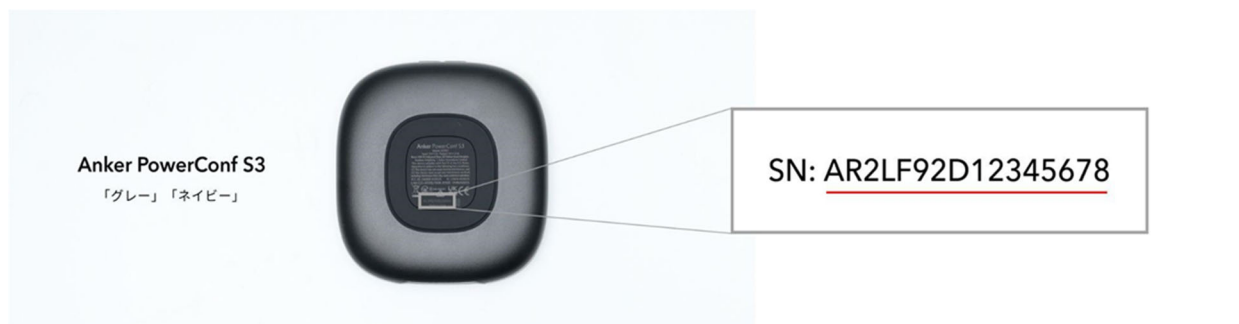

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 お問い合わせ窓口

電話番号：0120(253)004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休日を除く。）

ウェブサイト：<https://corp.ankerjapan.com/posts/465>

※オンライン受付フォーム（24時間）

https://www.ankerjapan.com/pages/a3102_a3302-support

(5) 株式会社オーディオテクニカが輸入したイヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)について
(管理番号：A202600461)

①事象について

株式会社オーディオテクニカ（法人番号：4012301000450）が輸入したイヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）をバッグに入れて充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

事故の原因は、現在、調査中ですが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電ケースが発煙・発火したものと考えられます。

②再発防止について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2024年（令和6年）11月15日にウェブサイトへ情報掲載するとともに、販売店への案内、ダイレクトメールの送付を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：商品名、JANコード、製造番号、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	製造番号	販売期間	対象台数
ATH-SQ1TW2 BK	4961310160456	2322 ～ 2426	2023年7月4日 ～ 2024年11月8日	44,600
ATH-SQ1TW2 CA	4961310160487			
ATH-SQ1TW2 GR	4961310160494			
ATH-SQ1TW2 NRD	4961310160470			
ATH-SQ1TW2 PBW	4961310160500			
ATH-SQ1TW2 WH	4961310160463			

2024年（令和6年）11月15日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：82.8%（2026年6月30日）

＜リコール対象製品での事故件数＞

対象製品におけるリコール対象の内容による2024年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2026年度	3	火災
2025年度	8	火災
2024年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202600461）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞
対象製品の外観（グリーン）



確認方法



無償交換対象番号:2322 ～ 2426

※4桁の数字範囲が無償交換の対象ロットです。

対象ロットに該当しない製品、また、4桁数字のあとに「B」の表示がある製品につきましては、引き続き安心してご使用いただけます。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う充電ケースの無償交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社オーディオテクニカ 専用コールセンター

電話番号：0120(768)774

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://form.run/@audio-technica-ATH-SQ1TW2>
<https://www.audio-technica.co.jp/product/notice/18>

(6) 株式会社サカソウインベントが輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）について

(管理番号：A202600462)

①事件事象について

株式会社サカソウインベント（法人番号：8140001036328）が輸入し、株式会社山善（法人番号：1120001049040）が販売した充電器（草刈機用）でバッテリーを充電中、異音に気付き確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、基板部品の不具合が原因で、充電中に発火するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2019年（令和元年）11月5日にウェブサイト情報を掲載し、対象製品について無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202600462）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、JANコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	型番	販売期間	対象台数
YAMAZEN 充電器 BATTERY CHARGER 18V	4983771977190	LBC-2AJ120	2014 年 4 月 ～ 2019 年 6 月	49, 049

2019 年（令和元年）11 月 5 日からリコール（無償製品交換）を実施
回収率：28.1%（2026 年 6 月 30 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2014 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2026年度	0	—	2019年度	2	火災
2025年度	2	火災	2018年度	0	—
2024年度	0	—	2017年度	0	—
2023年度	1	火災	2016年度	0	—
2022年度	0	—	2015年度	0	—
2021年度	1	火災	2014年度	0	—
2020年度	1	火災			


※当該事故（管理番号：A202600462）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

対象製品の外観
充電器表面



充電器裏面

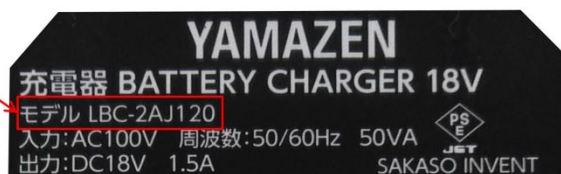

(参考) 交換対象製品の本体型番及び外観

LBC-18K/1825K/1825KX



LBC-200M



LBC-230T



LBC-280X



LK-1825L



LK-1825U/UB



DGT-1825



DK-1825




LBW-26



確認方法

対策前 LBC-2AJ120

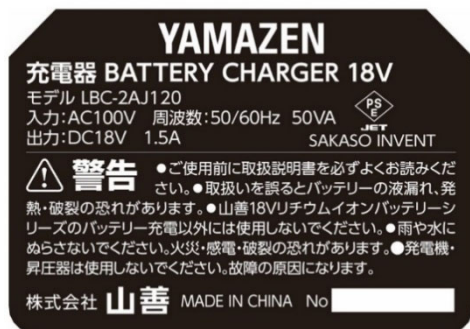

輸入時期：2014年4月～2019年6月

対策済み LBC-2AJ120A



判別方法

対策前

- 型番・・・ LBC-2AJ120
- 銘板ラベル・・・ 黒シールに白文字
- 電源コード・・・ 黒色



対策済み

- 型番・・・ LBC-2AJ120A
- 銘板ラベル・・・ 銀シールに黒文字
- 電源コード・・・ 黄色

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社山善 充電器受付センター

電話番号：0120(309)799

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://book.yamazen.co.jp/importantlist/detail/4>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：松本、上田（俊）、別所、箭竹、上田（謙）

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：日野、松本、中谷

電 話：03(3501)1511（内線）4311

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600455	令和8年7月5日	令和8年7月28日	継手ホース(都市ガス・LPガス共用)	03561	住友ゴム工業株式会社	火災	飲食店で当該製品に炊飯器を接続して使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600441	令和8年6月12日	令和8年7月27日	リチウム電池内蔵充電器	A1263	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	三重県	令和8年7月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月15日 令和7年10月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 39.2%
A202600443	令和8年6月6日	令和8年7月27日	リチウム電池内蔵充電器	A1263	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月17日 令和7年10月21日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 39.2%
A202600447	令和8年7月21日	令和8年7月28日	高圧洗浄機(充電式)	SWU-1	株式会社サイン・ハウス (輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	東京都	令和7年8月4日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 69.3%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600459	令和8年7月17日	令和8年7月29日	電気シェーバー	ES-PV3A	パナソニック株式会社	火災	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	神奈川県	
A202600460	令和8年6月8日	令和8年7月29日	スピーカー(充電式)	A3302	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	事務所で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月22日 令和6年4月4日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:41.7%
A202600461	令和8年7月19日	令和8年7月29日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	ATH-SQ1TW2	株式会社オーディオテクニカ (輸入事業者)	火災	当該製品をバッグに入れて充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	神奈川県	令和6年11月15日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:82.8%
A202600462	令和8年7月26日	令和8年7月29日	充電器(草刈機用)	LBC-2AJ120 (株式会社山善ブランド)	株式会社サカソウインベント(現 株式会社山善が事業承継) (輸入事業者)	火災	当該製品でバッテリーを充電中、異音に気が付き確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道	令和元年11月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:28.1%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600437	令和8年7月15日	令和8年7月27日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202600438	令和8年6月1日	令和8年7月27日	コンセント付洗面化粧台	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	広島県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月15日
A202600439	令和8年6月8日	令和8年7月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品をスーツケースに入れていたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月15日
A202600440	令和8年6月27日	令和8年7月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	商業施設で当該製品を鞆に入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月16日
A202600442	令和8年7月 ※不明	令和8年7月27日	マッサージ器	重傷1名	当該製品を使用中、左足に低温火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	
A202600444	令和8年6月10日	令和8年7月27日	タブレット端末	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年6月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月17日
A202600445	令和8年6月22日	令和8年7月28日	扇風機	火災	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	製造から40年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年7月4日 長期使用の扇風機について「使用上の注意の呼び掛け」を実施(特記事項を参照)
A202600446	令和8年7月 ※不明	令和8年7月28日	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	火災	船内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600448	令和8年7月20日	令和8年7月28日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202600449	令和8年7月12日	令和8年7月28日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品をリュックサックに入れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A202600450	令和8年7月20日	令和8年7月28日	LEDランプ(電球型)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202600451	令和8年7月17日	令和8年7月28日	温水洗浄便座	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202600452	令和8年7月12日	令和8年7月28日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	事務所で異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
A202600453	令和8年7月16日	令和8年7月28日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異音に気付き確認すると、当該製品から発火する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202600454	令和8年7月3日	令和8年7月28日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600456	令和8年4月12日	令和8年7月29日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、フロントフォークが外れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年6月29日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A202600457	令和8年7月17日	令和8年7月29日	バッテリー(リチウムポリマー、ドローン用)	火災	作業場で異臭がしたため確認すると、専用容器に収納して搬送された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A202600458	令和8年7月20日	令和8年7月29日	電気こんろ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から20年以上経過した製品

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし