

平成30年8月24日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

温水式浴室換気乾燥暖房機、ガストーチ、エアコンに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|--|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うちガストーチ1件、ガスこんろ（都市ガス用）1件、
ガスこんろ（LPガス用）1件） | 3件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うち電子レンジ1件、温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
エアコン1件、リチウム電池内蔵充電器1件、ノートパソコン1件） | 5件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うちエアコン1件） | 1件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）
において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号：A201700339、A201700345を除く。）

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) リンナイ株式会社が製造した温水式浴室換気乾燥暖房機について

(管理番号：A201700345)

①事故事象について

リンナイ株式会社（法人番号：2180001021323）が製造した温水式浴室換気乾燥暖房機及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の調査の結果、当該製品の送風モーターを機器内の高湿度環境となる換気通路内に設置したため、送風モーター内部に水分が浸入して基板上で異常発熱し、出火に至ったものと推定されます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2018年（平成30年）2月28日に同社及びブランド事業者のウェブサイトへの情報掲載を行うとともに、翌3月1日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び部品交換を実施しています。

③対象製品：ブランド名、機種、リモコン品番、製造期間、対象台数

ブランド名	機種	リモコン品番	製造期間	対象台数
リンナイ	HBD-3301ACSK-J2 RBH-C331K2SN	BHY-04E	2001年8月 ～ 2005年3月	17,977
	HBD-3301ACSK-J2(B) RBH-C331K2SN(A)			
	HBD-3301ACSK-J3 RBH-C331K3SN			
	HBD-3301ACSK-J3(B) RBH-C331K3SN(A)	BHY-04A		
	HBD-3301ACS RBH-C331SN			
東邦ガス	HBD-3301ACSK-J2	BHY-04F	2001年8月 ～ 2005年1月	14,510
	HBD-3301ACSK-J2(B)			
	HBD-3301ACSK-J3			
	HBD-3301ACSK-J3(B)			
	HBD-3301ACS	BHY-04C		
	HBD-3302ACSK-2			
	HBD-3302ACSK-2(B)			
	HBD-3302ACSK-3(B)			
東京ガス	IBD-3301ACS	—	2001年6月 ～ 2009年1月	660
合 計				33,147

2018年（平成30年）2月28日からリコール（無償点検・部品交換）を実施


改修率：68.3%（2018年7月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機になった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2018年度	0	—	2013年度	1	火災
2017年度	1	火災	2012年度	0	—
2016年度	1	火災	2011年度	0	—
2015年度	0	—	2010年度	0	—
2014年度	0	—			

<対象製品の外観>

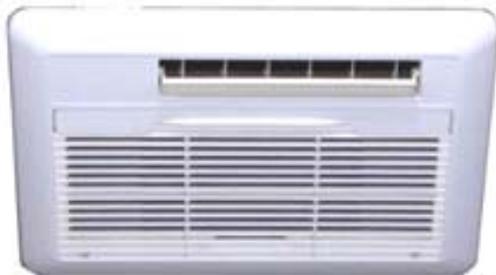

<対象製品の確認方法>

ア) リンナイブランド及び東邦ガスブランドの場合

天井内にある機器本体については、型式確認が困難なため、機器に対応するリモコンに表示している「ブランドマーク」を御確認いただき、リンナイブランド及び東邦ガスブランドのリモコンは、「リモコン品番」を御確認ください。

ブランド名	機種	リモコン品番	リモコン外観	
リンナイ	HBD-3301ACSK-J2 RBH-C331K2SN	BHY-04E	<p>(BHY-04E の例)</p> <p>ブランドマーク リモコン品番</p>	
	HBD-3301ACSK-J2 (B) RBH-C331K2SN(A)			
	HBD-3301ACSK-J3 RBH-C331K3SN			
	HBD-3301ACSK-J3 (B) RBH-C331K3SN(A)			
	HBD-3301ACS RBH-C331SN			BHY-04A*
東邦ガス	HBD-3301ACSK-J2 HBD-3301ACSK-J2 (B)	BHY-04F	<p>(BHY-04F の例)</p> <p>ブランドマーク リモコン品番</p>	
	HBD-3301ACSK-J3			
	HBD-3301ACSK-J3 (B)			
	HBD-3301ACS			BHY-04C*
	HBD-3302ACSK-2			
	HBD-3302ACSK-2(B) HBD-3302ACSK-3(B)			

(※) リンナイブランドのリモコン (BHY-04A) 及び東邦ガスブランドのリモコン (BHY-04C) は、一部対象外の機器にも使用されている場合があります。

イ) 東京ガスブランドの場合

天井内にある機器本体については、型式確認が困難なため、機器に対応するリモコンに表示している「ブランドマーク」を御確認いただき、東京ガスブランドのリモコンは、ブランドマーク下に機種名「IBD-3301ACS」を表示していますので、「機種名」を御確認ください。

ブランド名	機種	リモコン品番	リモコン外観
東京ガス	IBD-3301ACS	—	 <p>ブランドマーク・機種名</p>

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び部品交換を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

また、点検が終了するまで、乾燥運転、涼風運転、暖房運転の御使用を控えていただきますようお願いいたします。

【問合せ先】

浴室暖房乾燥機点検受付センター

電話番号：0120-113-531

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：リンナイ株式会社

<http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0228/>

東邦ガス株式会社

http://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/1206383_1342.html

東京ガス株式会社

<https://www.tokyo-gas.co.jp/important/20180228-03.html>

(2) 株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチについて
 (管理番号：A201800299)

① 事故事象について

株式会社旭製作所（法人番号：5030001017688）が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したガストーチを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられます。

② 再発防止策について

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）12月11日にウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について無償製品交換を実施しています。

③ 対象製品：商品名、品番、ロット番号、販売期間、対象台数

商品名	品番	ロット番号	販売期間	対象台数
トーチバーナー (イワタニお料理 バーナープロⅢ)	CB-TC-CPR03	131111	2013年12月 ～ 2014年12月	35,368
		131211		
		140221		
		140702		

2014年（平成26年）12月11日からリコール（無償製品交換）を実施
 回収率：51.6%（2018年8月15日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号：A201800299）発生以前の、当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2018年度	1	火災	2013年度	0	—
2017年度	2	火災	2012年度	—	—
2016年度	0	—	2011年度	—	—
2015年度	4	火災 火災・軽傷	2010年度	—	—
	1				
2014年度	3	火災			

<対象製品の外観及び確認方法>

品番	CB-TC-CPRO3
対象ロット番号	131111・131211 140221・140702
つまみの色	薄紫



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

岩谷産業株式会社 イワタニお料理バーナー相談室

電話番号：0120-60-1598

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail_28.html

(3) ダイキン工業株式会社が製造したエアコンについて（管理番号：A201800301）

① 事故事象について

寮で火災警報器が鳴動したため確認すると、ダイキン工業株式会社（法人番号：8120001059660）が製造したエアコン及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコール（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部品（チップコンデンサー（電気を蓄えたり放出したりすることで、電気回路上のノイズ（不要な電気信号）を取り除く電子部品））がショートし、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・発火し製品の発煙・発火に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）10月17日にウェブサイトへ情報を掲載するとともに、翌18日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

また、同社は、当該リコールの対象製品以外にも点検及び修理が必要な製品があることが判明したため、リコールの対象範囲（機種及び台数）を拡大することとし、2015年（平成27年）5月15日にウェブサイトへ情報を掲載し、翌16日に新聞社告を行っていません。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A201800301）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③ 対象製品：機種名、製造番号、機種数、対象台数、製造期間

※対象製品については、下記ウェブサイトにて確認ができます。

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html>

- 1) 検索ボックスに、お手持ちの製品の機種名を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。
- 2) 入力した機種が、対象に該当する場合は、表の機種名に色がつきます。

(ア) 2015年5月15日に追加した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。
(2006年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN22GIS-W	C004490※	AN28GRS-H	C000490～C000595
AN36GRS-H	C000399～C000490	AN36GRSJ-W	C000543～C000925

※この機種名の対象は1台のみです。

(イ) 2015年5月15日に対象台数を追加した製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006～2007年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN22GKPS-W	C004477～C004559	AN25GKPS-W	C001242～C001364
AN28GKPS-W	C002864～C003089	AN36GKPS-W	C001413～C001436
AN22GKS-W	C025380～C026028	AN25GKS-W	C003913～C004009
AN22GMNS-W	C004620～C004734	AN25GMNS-W	C001552～C001607
AN25GMPS-W	C000992～C001006	AN28GMPS-W	C001577～C001603
AN22GMRS-W	C000515～C000515	AN25GMRS-W	C000430～C000437
AN28GMRS-W	C000869～C000893	AN36GMRS-W	C000355～C000466
AN22GNBS-W	C009524～C009542	AN25GNBS-W	C000741～C000751
AN22GNS-W	C046037～C046829	AN25GNS-W	C004952～C005146
AN22GNSJ-W	C012777～C013051	AN25GNSJ-W	C002870～C002915

AN22GNSK-W	C025472~C025529	AN25GNSK-W	C006484~C006719
AN22GPS-W	C013106~C013182	AN25GPS-W	C002611~C002844
AN28GPS-W	C006247~C006820	AN36GPS-W	C001545~C001706
AN22GPSK-W	C003997~C004013	AN25GPSK-W	C002643~C002813
AN28GPSK-W	C003271~C003452	AN36GPSK-W	C001270~C001408
AN25GRS-H	C000276~C000276	AN25GRS-W	C002104~C002104
AN28GRS-W	C008615~C009504	AN36GRS-W	C002818~C003902
AN22GRSJ-W	C001589~C001589	AN25GRSJ-W	C000654~C000727
AN28GRSJ-W	C001647~C002711	AN36GSS-W	C001373~C001482
AN22GUS-W	C004637~C004818	AN25GUS-W	C001118~C001245
ANC22GNS-W	C001084~C001124	ANC25GNS-W	C000481~C000504
ATN22GSE-W	C027460~C028763	ATN25GSE-W	C008697~C009027
ATP22GSE-W	C005524~C005792	ATP25GSE-W	C002142~C002247
ATP28GSE-W	C002784~C002979	ATP36GSE-W	C001001~C001020
ATR25GSE-W	C002134~C002312	ATR28GSE-W	C005835~C010109
ATR36GSE-W	C001946~C002939	ATS22GSE-W	C002041~C002098
ATS28GSE-W	C002244~C002583	F22GTNS-C	C004956~C005417
F25GTNS-C	C003719~C004056	F22GTNS-W	C072933~C078309
F25GTNS-W	C047932~C048769	F22GTPS-C	C001694~C001856
F25GTPS-C	C001149~C001224	F28GTPS-C	C000826~C000881
F36GTPS-C	C000496~C000564	F22GTPS-W	C009927~C011569
F25GTPS-W	C005916~C006907	F28GTPS-W	C005042~C005782
F36GTPS-W	C003412~C004094	F22GTRS-C	C000472~C000488
F25GTRS-C	C000594~C000611	F28GTRS-C	C000613~C000652
F36GTRS-C	C000406~C000430	F22GTRS-W	C004166~C004295
F25GTRS-W	C003402~C003607	F28GTRS-W	C004127~C004442
F36GTRS-W	C002813~C003062	F22GTSS-C	C000545~C000566
F25GTSS-C	C000737~C000753	F28GTSS-C	C000746~C000797
F36GTSS-C	C000546~C000562	F22GTSS-W	C004214~C004377
F25GTSS-W	C003603~C003787	F28GTSS-W	C004920~C005161
F36GTSS-W	C002931~C003201		

(ウ) 2014年10月17日に社告を行った際に公表した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006~2007年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN25GIS-W	C001234~C001402	AN22GKPS-W	C004560~C004978
AN25GKPS-W	C001365~C001612	AN28GKPS-W	C003090~C003747
AN36GKPS-W	C001437~C001574	AN22GKS-W	C026029~C027297
AN25GKS-W	C004010~C004370	AN22GMNS-W	C004735~C005151
AN25GMNS-W	C001608~C001887	AN22GMPS-W	C001047~C001260
AN25GMPS-W	C001007~C001176	AN28GMPS-W	C001604~C001902
AN22GMRS-W	C000516~C000548	AN25GMRS-W	C000438~C000527
AN28GMRS-W	C000894~C000907	AN36GMRS-W	C000467~C000471
AN22GNBS-W	C009543~C011950	AN25GNBS-W	C000752~C000806
AN22GNSJ-W	C013052~C015740	AN25GNSJ-W	C002916~C003093
AN22GNSK-W	C025530~C029200	AN25GNSK-W	C006720~C007900
AN22GNS-W	C046830~C051161	AN25GNS-W	C005147~C005667
ANC22GNS-W	C001125~C001369	ANC25GNS-W	C000505~C000583

AN22GPSK-W	C004014~C004836	AN25GPSK-W	C002814~C003211
AN28GPSK-W	C003453~C004159	AN36GPSK-W	C001409~C001541
AN22GPS-W	C013183~C015383	AN25GPS-W	C002845~C003713
AN28GPS-W	C006821~C008771	AN36GPS-W	C001707~C002219
AN22GRS-H	C000473~C000564	AN25GRS-H	C000277~C000354
AN22GRSJ-W	C001590~C002991	AN25GRSJ-W	C000728~C001297
AN28GRSJ-W	C002712~C002862	AN22GRS-W	C004300~C006155
AN25GRS-W	C002105~C002692	AN28GRS-W	C009505~C010327
AN36GRS-W	C003903~C003922	AN22GSS-W	C002086~C002584
AN25GSS-W	C000944~C001115	AN28GSS-W	C002846~C003666
AN36GSS-W	C001483~C001886	AN25GUS-W	C001246~C001253
ATP22GSE-W	C005793~C006422	AN22GUS-W	C004819~C004832
ATN25GSE-W	C009028~C010125	ATP36GSE-W	C001021~C001096
ATN22GSE-W	C028764~C033957	ATP28GSE-W	C002980~C003505
ATR28GSE-W	C010110~C011762	ATP25GSE-W	C002248~C002708
ATR25GSE-W	C002313~C003468	ATS28GSE-W	C002584~C003113
ATR22GSE-W	C002476~C003999	ATS22GSE-W	C002099~C002251
F25GTNS-C	C004057~C005439	ATR36GSE-W	C002940~C002994
F22GTNS-C	C005418~C007170	F22GTNS-WR1	C002301~C004900
F22GTNS-W	C078310~C140656	F25GTNS-W	C048770~C087460
F28GTPS-C	C000882~C001139	F22GTPS-C	C001857~C003033
F25GTPS-C	C001225~C001778	F25GTPS-W	C006908~C011478
F36GTPS-C	C000565~C000671	F22GTPS-W	C011570~C020078
F22GTRS-C	C000489~C000611	F28GTPS-W	C005783~C009888
F36GTPS-W	C004095~C007141	F36GTRS-C	C000431~C000547
F25GTRS-C	C000612~C000749	F28GTRS-C	C000653~C000828
F28GTRS-W	C004443~C006435	F22GTRS-W	C004296~C006085
F25GTRS-W	C003608~C005028	F25GTSS-C	C000754~C000901
F36GTRS-W	C003063~C004243	F22GTSS-C	C000567~C000702
F22GTSS-W	C004378~C006295	F28GTSS-C	C000798~C000990
F36GTSS-C	C000563~C000644	F36GTSS-W	C003202~C004704
F25GTSS-W	C003788~C005788	F28GTSS-W	C005162~C006975
AN22HRS-H	C000101~C000469	AN25HRS-H	C000101~C000284
AN28HRS-H	C000101~C000485	AN36HRS-H	C000101~C000380
AN22HRSJ-W	C000101~C001860	AN25HRSJ-W	C000101~C001204
AN28HRSJ-W	C000101~C001810	AN36HRSJ-W	C000101~C000900
AN22HRS-W	C000101~C004216	AN25HRS-W	C000101~C002085
AN28HRS-W	C000101~C007715	AN36HRS-W	C000101~C002874
AN22HSS-W	C000101~C001313	AN25HSS-W	C000101~C000509
AN28HSS-W	C000101~C001273	AN36HSS-W	C000101~C000657
ATR25HSE4-W	C000101~C002143	ATR28HSE4-W	C000101~C005996
ATR22HSE4-W	C000101~C002049	ATS22HSE4-W	C000101~C000737
ATS28HSE4-W	C000101~C000914	ATR36HSE4-W	C000101~C001531
F22HTRS-C	C000101~C000278	F25HTRS-C	C000101~C000278
F28HTRS-C	C000101~C000286	F36HTRS-C	C000101~C000255
F22HTRS-W	C000101~C002111	F25HTRS-W	C000101~C001891
F28HTRS-W	C000101~C002517	F36HTRS-W	C000101~C001510
F22HTRXS-C	C000101~C000313	F25HTRXS-C	C000101~C000337
F28HTRXS-C	C000101~C000383	F36HTRXS-C	C000101~C000255

F22HTRXS-W	C000101～C002017	F25HTRXS-W	C000101～C001902
F28HTRXS-W	C000101～C002416	F36HTRXS-W	C000101～C001732
F22HTSS-C	C000101～C000390	F25HTSS-C	C000101～C000400
F28HTSS-C	C000101～C000405	F36HTSS-C	C000101～C000316
F22HTSS-W	C000101～C002929	F25HTSS-W	C000101～C002109
F28HTSS-W	C000101～C003306	F36HTSS-W	C000101～C001848

(2009～2010年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN28LGRS-W	C000101～C001380	F28LTGRS-W	C000101～C000902

○対象台数：291,615台

○製造期間：2006年8月～2010年8月

2014年（平成26年）10月17日からリコール（無償点検・修理）を実施

※2015年（平成27年）5月15日から対象を拡大


改修率：49.3%（2018年7月31日時点）（対象拡大分を含む。）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号：A201800301）発生以前の、対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2018年度	0	—	2013年度	3	火災
2017年度	3	火災	2012年度	1	火災
2016年度	0	—	2011年度	3	火災
2015年度	2	火災	2010年度	0	—
2014年度	2 1	火災 火災・軽傷			

<対象製品の確認方法>

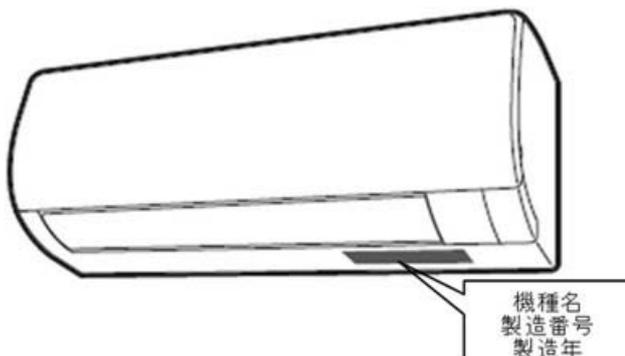

製品下面に室内機の「機種名・製造番号・製造年」を表示しています。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ダイキン工業株式会社

電話番号：0120-330-696

受付時間：平日、土・日・祝日共に24時間受付

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017>

※同ウェブサイトから無償点検・修理の申込みも可能です。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：柳川、牧野

電話：03-3507-9204（直通）

FAX：03-3507-9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：橋爪、植杉、高橋

電話：03-3501-1707（直通）

FAX：03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

受理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201800299	平成30年8月13日	平成30年8月20日	ガストーチ	CB-TC-CPRO3 (岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所 (岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。	佐賀県	平成26年12月11日からリコールを実施 回収率:51.6%
A201800300	平成30年8月13日	平成30年8月20日	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-340WFA-L	株式会社パロマ	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道	
A201800305	平成30年7月25日	平成30年8月22日	ガスこんろ(LPガス用)	RS38JH1RBR	リンナイ株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年8月10日 平成30年8月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700339	平成29年7月17日	平成29年9月7日	電子レンジ	JM-17F-50	ハイアールジャパンセールス株式会社 (輸入事業者)	火災	施設で当該製品の内部を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品のタイマー接点が溶着したことによりタイマー内部が焼損し、また庫内の食品が過加熱され発煙したものと推定されるが、タイマー接点が溶着した原因は特定できなかった。	埼玉県	平成29年9月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700345	平成29年8月31日	平成29年9月11日	温水式浴室換気乾燥暖房機	RBH-C331K2SN(A)	リンナイ株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の送風モーターを機器内の高湿度環境となる換気通路内に設置したため、送風モーター内部に水分が浸入して基板上で異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	東京都	平成29年9月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの平成30年2月28日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:68.3%
A201800301	平成30年8月7日	平成30年8月21日	エアコン	F25GTNS-W	ダイキン工業株式会社	火災	寮で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	広島県	製造から10年以上経過した製品 平成30年8月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成26年10月17日からリコールを実施(平成27年5月15日から対象を拡大)(特記事項を参照) 改修率:49.3%
A201800302	平成30年8月7日	平成30年8月22日	リチウム電池内蔵充電器	MY-LI20(マイヤード株式会社ブランド)	株式会社アベル(マイヤード株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品をかばんの中に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201800304	平成30年8月10日	平成30年8月22日	ノートパソコン	dynabook TX/68H	株式会社東芝(現 東芝クライアントソリューション株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201800303	平成30年8月6日	平成30年8月22日	エアコン	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県	平成30年8月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件
該当案件なし

電子レンジ（管理番号:A201700339）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A201800302）



ノートパソコン（管理番号:A201800304）

